### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 109 年第 1 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保署意見:	
1.	第3-51頁,陸域水質本季舊虎尾溪(西湖橋)、有才寮大排(新興橋)呈現嚴重污染,請持續監測並分析可能原因。	感謝委員建議,由歷年麥寮及新興區河有才寮及新興區河有才寮及新興區河有大大多別之間,區域內不同程度污染,區域內不同程度有機不知。
2.	第3-65頁,本季退潮時新虎尾溪蚊港橋生化需氧量超出陸域水體丁類水質標準(≤8.0 mg/L),舊虎尾溪(西湖橋)測值超出陸域水體戊類水質標準(≤10.0 mg/L),西湖橋超出陸域水體丁類水質標準(≤8.0 mg/L)部分最高,請持續監測並分析可能原因。	
3.	第3-69頁,本季河口水質監測除新虎尾溪 (蚊港橋下游)測站外,其餘測站之大腸桿 菌群皆超出標準,請持續監測並分析可 能原因。	本季退潮新虎尾溪(蚊港橋下游)測站大腸桿菌群測值為5.2×10 <sup>4</sup> CFU/100 mL、有才寮排水(新興橋)為2.4×10 <sup>5</sup> CFU/100 mL、有才寮排水(夢麟橋)為3.7×10 <sup>4</sup> CFU/100 mL、舊虎尾溪排水(西湖橋)為5.7×10 <sup>5</sup> CFU/100 mL和舊虎尾溪排水(西湖橋下游)為7.2×10 <sup>4</sup> CFU/100 mL,以上各測點超

	審查意見	意 見 答 覆
		出丙類陸域水質標準(≦10,000 CFU/100 mL)。由雲林沿海水質變化趨勢研判,雲林縣轄內環境水質,整體以退潮時近岸河川與河口區水質污染最為嚴重,潮間帶區居次,而海域水質相對較佳。另依據行政院環境保護署「列管污染源資料查詢系統」於雲林縣麥寮鄉轄內重點水污染列管廠家之資料顯示,位於新虎尾溪下游之麥寮鄉,水污染事業中,大多為農牧業,推測大宗陸源畜牧廢水與都市家庭污水輸入也使得雲林內陸河川受到一定程度的污染,同時亦造成大腸桿菌群偏高。
4.	第3-71頁,本季河口水質氨氮之濃度測值 多數超出地面水體分類水質標準值,請 持續監測並分析可能原因。	由雲林沿海變化趨勢研判,雲林縣轄內環境水質,整體以退潮時近岸河川與河,而海邊以退潮時近岸河區居次東,數間帶區居東,數量,數量,數量,數量,數量,數量,數量,數量,數量,數量,數量,數量,數量,
5.	第3-72頁,本季監測期間,漲潮時有才寮 大排(新興橋)測點之酚類測值、退潮時有 才寮排水(夢麟橋)測點與舊虎尾溪(西湖 橋)測點之酚類測值皆高於地面水酚類標 準,請持續監測並分析可能原因。	酚類污染主要來自化工廠、煉油廠、木材防腐、絕緣材料的製造等工業廢水以及有機農藥生產過程中排放含酚廢水。109年第一季陸域水質漲潮時,有才寮排水(新興橋)測點總酚測值為0.0075 mg/L;退潮時有才寮排水(夢麟橋)測值為0.0052 mg/L,舊虎尾溪(西湖橋、西湖橋下游)測值分別為0.028 和0.0064 mg/L,上述4組水樣濃度高於地面水酚類標準(0.005 mg/L)。109年第二季水質,漲、退潮時舊虎尾溪(西湖橋)測值皆為0.0059 mg/L,不

	審查意見	意 見 答 覆
		符合標準水樣數及測值略有下降,將持續 監測觀察。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
1.	氰化物甲類海域水質標準值應為0.01 mg/L,請於下次環境監測報告中修正。	感謝委員指正,將於報告詳述陸域河川及 甲類海域氰化物水質標準。氰化物陸域河 川水質標準值為0.05 mg/L,甲類海域水質 標準值為0.01 mg/L。本季台西、新興區水 質全數測站之氰化物濃度皆符合陸域河 川標準(0.05 mg/L),與歷次相比無異常。 海域水質氰化物本季無進行監測;新興區 潮間帶區,氰化物濃度全數符合甲類海域 水質標準(≦0.01 mg/L)。

# 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 109 年第2季報告雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	今年起船舶應全程採用硫含量0.5%以下	交通部規範商港於108年就要開始使用低
	之低硫燃油。	硫油,工業港不在商港規範中但國際海事
		組織(IMO)是規範2020年全世界商船都要
		使用低硫油,故今年度起所有商船均要符
		合,而麥寮港已納入作業規定請船方遵守。
2.	崙豐漁港駐在所二氧化硫濃度仍較其他	人為二氧化硫主要來源為石化燃料使用,
	測站高,是否受其他來源影響。	包含電廠、石化廠及船舶等,開發單位於
		各污染源皆採取先進防制技術及自主加強
		管制。本計畫各測站歷年二氧化硫濃度互
		有高低,但皆遠低於空品標準,未來將持
		續進行監測追蹤,評估是否有劣化趨勢。
3.	請比較採用低硫油後,崙豐漁港駐在所二	開發單位自107年1月1日起,管制自有船舶
	氧化硫濃度是否有差異?	(台塑海運所屬)進入麥寮港管制區及靠岸
		停泊期間,應切換使用含硫量<0.5%之燃
		油,其他船舶自108年1月1日起納入管制,
		較國際規範提早兩年實施。而崙豐漁港駐
		在所自107年第一季,二氧化硫濃度有明顯
		下降,顯示管制船舶燃油有其成效。
4.		本季新興區潮間帶舊虎尾溪出海口(N5測
		站)溶氧、生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮
	標均超過甲類海域水質標準,請說明原	等數值高於甲類海域水質標準。新興區潮
	因。	間帶水質位於內陸排水與海域斷面之交界
		區,因多受內陸畜牧及家庭廢水影響,水
		質較海域斷面略差。由歷次調查可知,漲
		潮時潮間帶水質受到外海海水稀釋陸源污
		染物而使得水質普遍多優於退潮期間。未
		來將持續監測以掌握此區域水質變動情
		形。
5.		本季海域監測氰化物測值皆為<0.004
	勢,請說明原因。	mg/L 以及低於偵測極限 ND<0.00048
		mg/L,海域氰化物測值符合甲類海域水質
		氰化物標準(<0.01 mg/L),與歷年測質無差
		異,將持續研析是否有升高之趨勢。

# 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 109 年第 2 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意見答覆
	環保署意見:	
1.	報告第2-10頁,表2.2-1崙豐國小第2季LB有超標之情形,另圖2.2-3顯示崙豐國小13時~15時期間,噪音有顯著增加之情形,請釐清噪音產生源,如屬本案工程噪音,請於下季提出改善措施並落實執行。	自106年第2季起,崙豐國小常有噪音超標情形,係因雲林縣環保局106年04月19日公告之雲林縣噪音管制區說明:「學校、圖書館、醫療機構之周界外五十公尺範圍內」屬於特定噪音管制區,其噪音管制標準之最高容許音量降低5分貝所致。崙豐國小位於台西區且該區尚未施工,鄰近新興區於94年起暫停施工,故無施工行為。另經現場勘查及調閱監測錄音檔查證,本季(109年第2季)崙豐國小13時至15時可能主要影響原因為人為活動聲及道路交通聲所致,研判非屬本案工程噪音所影響,後續將持續監測。
2.	報告第3-51頁,陸域水質本季舊虎尾溪 (西湖橋)與有才寮大排(新興橋)呈現嚴重 污染部分,請持續監測並分析可能原因。	感謝委員建議,由歷年麥寮及新興區河方,大學是議,由歷年麥新虎尾溪海染,由歷年麥新虎尾溪海染,是大排,是國際大排,是國際大排。一個人工學,是國際大排,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是國際大學,是一個人工學,可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以可以一個人工學,可以可以一個人工學,可以可以可以一個人工學,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
3.	第3-65頁河口水質監測退潮時所有測點 生化需氧量皆不符合陸域水體水質標 準, 蚊港橋下游測值為2.4 mg/L不符合陸 域水體水質標準(≦2.0 mg/L), 夢麟橋測	感謝委員建議,生化需氧量超出水質標準情形,由歷年麥寮及新興區河口調查結果 顯示,區域內的新虎尾溪、有才寮排水與 舊虎尾溪,由於受到來自陸源不同程度污

#### 查意見 審

意見答覆

值為9.7 mg/L不符合陸域水體丁類水質 分析可能原因。

染,主要為畜牧廢水及生活污水,生化需 標準(≦8.0 mg/L),其餘不符合陸域水體 氧量、氨氮與磷等有機污染指標最常超出 戊類水質標準(≦10.0 mg/L),以西湖橋測 陸域水體分類水質標準之最高容許值,且 值最高為25.1 mg/L部分,請持續監測並 污染濃度相對高於彰雲沿海其他區域,河 川污染程度指數呈現中度及嚴重污染,將 持續監測與分析其變化趨勢。

大腸桿菌群皆不符合標準,以舊虎尾溪 (西湖橋) 測站測值最高,達3.5×10<sup>5</sup> CFU/100 mL部分,請持續監測並分析可 能原因。

|報告第3-69頁河口水質監測,退潮時除新 |本季退潮新虎尾溪(蚊港橋下游)測站大腸 虎尾溪(蚊港橋下游)測站外,其餘測站之 | 桿菌群測值為1.1×105 CFU/100 mL、有才 寮排水(新興橋)為6.9×10<sup>4</sup> CFU/100 mL、 有才寮排水(夢麟橋)為1.5×10<sup>4</sup> CFU/100 |mL、舊虎尾溪排水(西湖橋)為3.5×10<sup>5</sup> CFU/100 mL和舊虎尾溪排水(西湖橋下 游)為1.3×10<sup>4</sup> CFU/100 mL,以上各測點超 出丙類陸域水質標準(≦10,000 CFU/100 mL),將持續監測。由雲林沿海水質變化 趨勢研判,雲林縣轄內環境水質,整體以 退潮時近岸河川與河口區水質污染最為 嚴重,潮間帶區居次,而海域水質相對較 佳。另依據行政院環境保護署「列管污染 源資料查詢系統 | 於雲林縣麥寮鄉轄內重 點水污染列管廠家之資料顯示,位於新虎 尾溪下游之麥寮鄉,水污染事業中,大多 為農牧業,推測大宗陸源畜牧廢水與都市 家庭污水輸入也使得雲林內陸河川受到 一定程度的污染,同時亦造成大腸桿菌群 偏高。

期間,陸域河口採樣點氨氮濃度,漲、退 潮除新虎尾溪(蚊港橋下游)外,其餘測點 橋), 氨氮濃度最高為12.5 mg/L, 不符合 標準逾40.3倍部分,請持續監測並分析可 能原因。

|報告第3-71頁河口水質109年第2季監測|由雲林沿海變化趨勢研判,雲林縣轄內環 |境水質,整體以退潮時近岸河川與河口區 水質污染最為嚴重,潮間帶區居次,而海 皆不符合標準,漲潮時有才寮排水(新興 域水質則相對較佳。依據行政院環境保護 署「列管污染源資料查詢系統」於雲林縣 麥寮鄉轄內重點水污染列管廠家之資料 顯示,位於新虎尾溪下游之麥寮鄉,水污 染事業中,大多為農牧業,推測大宗陸源 畜牧廢水與都市家庭污水排入,使得雲林 縣轄內內陸河川受到一定程度的影響。根 據養豬頭數調查報告可知,各縣市養豬頭 數以雲林縣最高,造成河川水體氮磷類營 養鹽負荷高,導致河口水質氨氮濃度亦偏 高。故推測河口氨氮污染源應主要源自陸

	審查意見	意 見 答 覆
		源性污染。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
1.	有關本季海域水質監測情況不符海域水質標準部分,請依所提因應對策加強執行。	本季海域斷面各樣點,所有水質項目皆符合期類海域水質標準。整體而言,新興區之交界與海域於內陸排水與海域斷面之交界響,水質較高數學之數響,水質較海域斷面略差。由歷海與海水質等為數學,派期間帶水質受到為多優於退潮期間。由數據顯示河川排水的海邊於門,RPI的指數有降低之趨勢,因此保持海水交換的流通性極為重要,故建議應定期調查河口周遭與河道淤積之變化,並適時進行流資工程,以利內陸污染有效擴散與近海交換。

# 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 109 年第 3 季報告雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	海域水質監測結果皆符合甲類海域水質	謝謝委員指教,新興區潮間帶位於內陸排
	標準,惟新興區潮間帶設四測站(N1:新虎	水與海域面之交界區,水質主要受陸源畜
	尾溪出海口、N3:有才寮出海口、N4:台	牧廢水及家庭污水影響,造成潮間帶水質
	西水閘、N5:舊虎尾溪出海口),退潮時,	較海域差。由歷年調查可知,漲潮時潮間
	除重金屬符合標準外,尤其新虎尾溪出海	带水質受到外海海水稀釋陸源污染物而使
	口及舊虎尾溪出海口較嚴重,建請在施工	得水質普遍多優於退潮期間。數據顯示河
	期間能降低污染並符合甲類海域水質標	川排水的陸源性污染於出海口因與海水混
	準,防止水質繼續惡化。	合稀釋作用,RPI的指數有降低之趨勢,因
		此保持海水交換的流通性極為重要,故建
		議應定期調查河口周遭與河道淤積之變
		化,並適時進行疏浚工程,以利內陸污染
		有效擴散與近海交換。
2.	民4地下水中重金屬鐵及錳之濃度,經比	謝謝委員指教,鐵錳偏高為地質因素影響,
	對相較於歷年之監測數值有異常偏高之	歷年也偶有偏高情形,該井所在地並無開
	情形,請說明解析,俾利掌握濃度變化之	發行為,而是與該點位地層環境的變化有
	趨勢。	關,日後將會持續監測。

# 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 109 年第 3 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意見答覆
_	環保署意見:	
1.	空氣品質標準本署已於109年9月18日完成修正發布,請注意應依前述標準進行各項環境監測結果之判定。	
2.	第3-55頁陸域水質本季新虎尾溪(蚊港橋)、舊虎尾溪(西湖橋)與有才寮大排(新興橋)呈現嚴重污染部分,請持續監測並分析可能原因。	感謝委員之 國語 國語 國語 國語 (RPI)新虎尾 (RPI)新虎尾溪( (RPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎尾溪( (BPI)新虎) (BPI)新虎溪( (BPI)新虎) (BPI)新虎溪( (BPI)新虎) (BPI)新虎溪( (BPI)新虎) (BPI)新虎溪( (BPI)新虎) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (BPI) (B
3.	第3-66頁河口水質監測其間,新虎尾溪、 有才寮排水及舊虎尾溪生化需氧量、大 腸桿菌群、氨氮與磷不符合標準比例仍 偏高,水質狀況仍呈現河川污染指數 (RPI)嚴重污染狀況,請持續監測並分析 可能原因。	生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷不符合標準情況,推測主要為陸源有機污染排放導致,將持續監測並分析汙染來源。
4.	本報告環境監測其間為109年7月至9月,惟表1.5.6-4及表1.5.6-5項次之方法依據 NIEA W801.53B已於109年5月15日廢止,請確認。	感謝委員指正,已將水中半揮發性有機化合物檢測方法依據文字修正為氣相層析質譜儀法(NIEA W801.54B)。

	審查意見	意見答覆
=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
1.	請修正導電度(第2-59頁)、葉綠素a(第2-60頁、第2-68頁)、水溫(第2-64頁)調查結果說明,及潮間帶4測站水質歷次變動說明(第2-69~72頁)。	感謝委員建議。 1.109年第三季海域斷面導電度落在50100~50800 μmho/cm之間,平均50531 μmho/cm,與歷次相比無異常。葉綠素 a測值落在1.4~19.6 μg/L,平均4.8μg/L, 與歷次相比無異常。報告內容與檢測報告書相符合。 2.第2-64頁,新興區潮間帶區測站點位為N1、N3、N4和N5,水溫漲潮時介於30.5~31.5 ℃,平均30.9℃,退潮時介於31.4~32.5 ℃,平均32.0 ℃,水溫隨季節變動有所不同。 3.第2-68頁,新興區潮間帶區測站點位為N1、N3、N4和N5,葉綠素a測值漲潮時介於1.8~5.0 μg/L,平均3.6μg/L,退潮時介於13.0~20.7 μg/L,平均16.5 μg/L,與歷次相比無異常。 4.第2-69~72頁,已更新潮間帶歷年至109年第三季之水質變動說明。
2.	報告內容有諸多缺漏,請再詳細檢視修 正。	感謝委員建議,已詳細檢視。
3.	本季海域水質監測結果整體而言相對較 差,請依所提因應對策加強執行。	本季海域斷面各樣點,所有水質項目皆符合甲類海域水質標準,水體品質較差區域主要為新興區潮間帶區域,位於內陸排水 與海域斷面之交界區,多受陸源之畜牧廢 水及家庭污水影響,水質較海域斷面差。 將持續監測及分析可能原因。

# 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 109 年第 4 季報告雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	空氣品質標準已於109年9月18日修正,報	遵照辦理,將於110年第1季季報中修正。
	告書內容仍引用101年5月14日所公告之	
	標準,請修正。	
2.	附件檔案附錄六、出海證明資料及附錄七	遵照辦理,將於110年第1季季報中修正。
	環境監測照片,係109年第3季監測資料,	
	並非第4季監測,請修正。	
3.	報告書P.2-65大腸桿菌群在退潮時新虎尾	謝謝指教,109年第4季退潮時新虎尾溪出
	溪出海口N1及有才寮出海口N3高於甲類	海口N1與有才寮出海口N3大腸桿菌群測
	海域水質標準,請分析原因。	值皆為1x104CFU/100mL,而陸域水質新虎
		尾溪(蚊港橋)和有才寮排水(新興橋)測點
		大腸桿菌群分別為1x10 <sup>5</sup> 和9.0x10 <sup>3</sup>
		CFU/100 mL。
		新興區潮間帶水質位於陸域排水與海域交
		接區,主要受陸源性有機污染(畜牧廢水與
		家庭污水)影響,造成大腸桿菌群偏高,潮
		間帶水質較海域差。此外,漲潮時潮間帶
		湧入大量海水可稀釋污染,故相對退潮時
		水質較佳。

# 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 109 年第 4 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保署意見:	
1.	第2-14頁陸域水質本季新虎尾溪尾(蚊港橋)、舊虎尾溪(西湖橋)與有才寮大排(新興橋)仍呈現嚴重污染部分,建請持續監測並分析可能原因;另請釐清第3-52頁「本季新虎尾溪(蚊港橋)呈現中度污染…」之依據。	感謝委員指正,本季河川水質污染指標 (RPI)新虎尾溪(蚊港橋)為9.0、舊虎尾溪 (西湖橋)為7.0與有才寮大排(新興橋)為7.3,河川水質皆呈現嚴重污染,將持續監 測與分析其變化趨勢。
2.	第3-64頁河口水質新虎尾溪、有才寮排水及舊虎尾溪於本季監測期間,生化需氧量、大場桿菌群、氨氮與磷不符合標準比人例仍偏高,水質狀況河川污染指數(RPI)為嚴重污染,請持續監監測並分析可能原因。	本季生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷酸鹽濃度不符合標準情況,由空間濃度變 化推測主要為陸源有機污染排放導致,將 持續監測並分析污染來源。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
1.	本季水質監測結果,包括大腸桿菌、磷及 氨氮等持續有異常情形,除持續加強監 測外,請評估可行之改善措施並提出具 體改善作法。	雲林縣境內放流水大致仍以農畜業、養殖 業與家庭廢水為大宗,而縣府已採取因應 對策進行改善,本計畫將持續監測。
2.	上開意見請貴局於本案下次監測報告中 說明辦理情形,並請依歷次審查通過之 環境影響評估書件內容及審查結論切實 執行。	敬悉遵照辦理。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 110 年第 1 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	表1.3-1有關監測方法之敘述,建議可依據	遵照辦理,將於110年第2季季報中修正。
	環保署檢測方法編號標示。	
2.	表2.2-1,110年第1季噪音個時段均能音量	謝謝指教,經確認,110年第1季崙豐國小
	監測結果,崙豐國小噪音皆超值,建議應	噪音Lı、Ln及La皆符合噪音管制標準,後
	加強管理,且針對統計結果敘明原因。	續監測如有超標,會遵照意見加強管理並
		<b>叙明原因。</b>
3.	附錄32、33應注意有效期限。	遵照辦理,將於110年第2季季報中修正。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 110 年第 1 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	* 木 - 日	<b>立</b> 日
	審查意見	意見答覆
_	環保署意見:	
1.	報告第2-11頁噪音監測結果,海豐橋La及五條港出入管制站Læ測值偶有超標之情形,請加強噪音防護措施。	五條港出入管制站噪音L <sub>夜</sub> 測值未符合標準原因為進出工區之車輛噪音,且管制站鄰近漁港,晚間時段亦有車輛行經。後續會要求進駐廠商加強車輛維護保養,減少車輛產生之噪音;而海豐橋往來車輛主要為民用車輛,經查未符合標準原因多為改裝車輛影響所致。
2.	報告第3-72~84頁新虎尾溪、有才寮排水及舊虎尾溪於本季(1月)監測期間,生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷不符合標準比例仍偏高,水質狀況仍呈現水質指數(RPI)嚴重污染部分,請持續監測並分析可能原因。	本季生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷酸 鹽濃度不符合標準情況,由空間濃度變化推 測主要為陸源有機污染排放導致,將持續監 測並分析污染來源。
3.	本季新虎尾溪及舊虎尾溪之河川污染 指標屬嚴重污染,請持續監測。	本季河川水質污染指標(RPI)新虎尾溪(蚊港橋)為8.3、舊虎尾溪(西湖橋)為8.3與有才寮大排(新興橋)為7.3、河川水質皆呈現嚴重污染,將持續監測與分析其變化趨勢,推測因受到來自陸源農畜業、養殖業與家庭生活等廢污水排入污染,大多以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染指標最常超出陸域水體分類水質標準之最高容許值。
4.	附錄二-採樣與分析方法中,關於TSP及PM <sub>10</sub> 之方法編號,請分別修正為NIEA A102.13A及NIEA A206.11C。	感謝指正,已修正於110年第2季報告附錄二 -採樣與分析方法中。
5.	報告第1-75頁及第1-77頁中NIEA W785.56B請修正為NIEA W785.57B、 NIEA W801.53B 請修正為 NIEA W801.54B。	感謝委員指正,已修正檢測方法依據。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
1.	第1-14頁,表 $1.2$ - $1$ 「甲類海域水質氰化物標準 $\le 0.1$ 」應修正為「 $\le 0.01$ 」。	感謝委員指正,已確認表1.2-1「甲類海域水質氰化物」標準為≤0.01 mg/L。

	審查意見				意見答覆	
		£1	.2.1	(續4) 雲林離島吉里	礎工業區永續環境管理計畫110年度第1季監測	情形概述表
		型 PE	4	型用項目 ・	電用ARRE	お本が末
		-	1	新聞(mg/L) 下報(株式:_0.005	本學推測時營為-0.0050 mgL - 推測時所有測點營符合甲額海 城水質標準(≤0.005 mgL) - 透測時營為-0.0050 mgL - 所有網	
				治療(加度し) 甲酸毒成:場合性治療(2 加度し	数を符合す機用級水質標準(50.005 mgL)・ 本事法指原制料やか0.3-1.2 mgL - 平均1.0 mgL; 近無時皆為 ・0.5 mgL - 異是上核比無異常・	
				의(mgl) 보육수體: _000 mgl.	5.享重金量例介法、追溯時均符合標準下額海域水管標準(≤ 9.03 mg2)、退期時合計9.0025-0.0034 mg12.c 間・平均0.0029 mg1;返期時合計9.00014-0.0084 mg12.c 間・平均0.0036	
		.46		級(mpl) 比長年體: _0.005 mpl	mg1、近期時かかの0014-05084 mg1と 間・下水00036 mg1、 者を蔓続か後・近期時均分の核率で加海域大変様準(50000 mg1、近期時名別組度を介が20-00001-00003 mg1・手約 0000 mg1:提供を分別を登入20-0000 mg1・最大	
		*	*	m(mgt) 出名水種:_001mgL	0 0000 加売1. 近海時今周旬東後登場370-00001 加売1. 発産 大 前に 集算者 動作品・近瀬時均符令年間東域を資標率(5001 加売1)・原樹 時 合か00025-0005 加売1. 下均0 0003 加売1. 近南時合か 00030-00051 加売1. 平均0 0003 加売1. 正常用度 受勢 高売 内	
		×	(4	神(mgL) 北安水種:_0.5 mgL	群市県・追溯時刊符合下報海域水質信息(20 mpl)・推測時 台市の0007-0017 mpl ・ 中内の000 mpl ・提集時台 か 0005-0012 mpl ・ 中内の1000 mpl ・返港時台 か 0005-0012 mpl ・ 中内の1000 mpl ・返港時台 悪丸主法海 いお河地と野台 電系連の017 mpl ・返港中川 医丸主法治 いお河地と野台 電系連の017 mpl ・返港中川 医丸主法治 いお河地と野台 電系連の1017 mpl ・返港中川 医丸主法治	
				数(mpL) 比如水理:_0.05 mpL (Celf')	機路(上價+大價格)市原、近南時均 化市大價格標準(50 05 mp1)、原南時で10003-0000 mp1、平均0003 mp1; 計 近南時でか-00010-0003 mp1、平均00018 mp1、南是土相 比負債率	
				神(mg L) 此名今體 : <u>_</u> 005 mg L	中水漁・返溯時向将金標章(2005 mp13)・漁瀬時会府 0003年-00039 mp1、平均 00036 mp11、市進期時合所 0003年-0003年-2003年-年旬00073 mp11、市進期時合所 前月135日連度最高等0005 mp11、建期時任蓄充尾溝沿向 35回期七中温度最高等0007 mp11、投份符合中額海域と標 年・商産を採出業業業。	
				表(mgL) 此业分数:0001 mgL	4.於函、追溯時均符合國內水質率漢度值率(50001 mg1), 本 季源兩時表漢度會為5D-0,0001 mg1, 通應時表漢度分於 3D-0,0001~0,0003 mg1, 平限0,0002 mg1, 與歷末報及無異 費。	
				#(mpL)	概主 収 光 標 単 ・ 湯 無 時 今 か か 501-0332 mg L ・ 下 均 0 745 mg L ・ 戸 近 東 時 今 か 0 233-1 80 mg L ・ 平 均 0 772 mg L ・ 異 度 上 材 上 島 度 章 - 本 単 東 年 守 ク 0 0 0 0 5 - 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
				at(mgl)	会件:0:0003_0:0026 mgL・平均0:0018 mgL・ 機両程 大相に無異常均符合標準(≤0.1 mat1)・原素等分析	
				<b>电有换收(mgC)</b>	0.0013-0.0022 mgL · 平均0.0017 mgL : 本章升通期時介於 0.0012-0.0050 mgL · 中均0.0023 mgL · 病歷土相北為異常 · 應有機械太视定標準 · 源潮時介於 · 0.3-0.2 mgL · 中均0.2	
				製作者()(また)	・ 成百典性な収欠情事・原素時介かの3-02 加良し・デ州の2 加食し、近期時介かの4-13 加食し・デ州の7 加食し・農産土株に島 具常・ 策略者まま収欠情事・原素時介か10-13 か食し・デ州17 か	
					p1:通搬将介於23-84 pp1、作約45 pp1。	
				B.O. Se(mgl) 「無為城: _001 mgl	本单级制研製化的運貨管局ND-0002 mgL、设施的運貨企和 ND-0002-000 mgL、中间0004 mgL、氧化的運貨企款符合 標準(5000 mgL)。	:>>-enecasa::mi
		表 1. 服用 解析		聖司項目	遊工業區水績環境管理計畫110年度第1季監測付	
				朝(mgl) 地高水體:-0.005 mgl	第四「保護・機能連接機関係水管基本」株式・総合管係化的 0000mm21- 本表面将不支給等で00人列降機関・海洋水管報 管件運促標準常点0000mm21(付付表感管管質)-004mm21(は 等信息管理展開下、参考機能等を登また機能度重度 2D-00001・平均0000mm21・符合標準機能力報応無度常管 DD-00001・平均00000mm21・符合標準機能力報応無度管-	
				(0)(mpl.) 比当を種: -0.01 mpl.	期间「保護人間建業物類用原外資本率、成文・由分重5件長 中00 mg上、多其指導所名為維持200人制作規模。海洋外資で 方中元的運度標準度在00001 mg工(使付表達影響値)。0.21 mg工(工作中名形響値)展示。本中海域面平面。 (0.0004-0.0012 mg工・中均0.0001 mg工・円中間等。	
				好(mgl.) 対 高水理: 中3 mgl. (E(mel.)	本 市通机新 4 時 選 在 ショ 00013-00000 mpL ・ 予 均0.0014 mpL ・ 今後取扱政治 号分同「 " (場入 性態度 計模型 地大学 基 項 、0.5 mpLは 下土 規則 ・ 当进かた 美部VOAA海ボル 室幹 本 中 東在(A 中身代 影響後: 0.00 mpL : " 使付 表述形響後 2.001 mpL) 原本・	
		a	A	(mpL) 比率水程:Cr************************************	5. 等 表 表 形 表 各 周 动 疣 斯 乙 药 夏 度 介 的 100-00003-0001-0051-1-190-0001-0051	
		*		(Ap 2) 計画本種: (0.05 mg L	005 mpt - 另表資本大土地等600AJU東上,海外水等中容的 漢皮使辛素及0.036 mpt L使件先进影響成30.000 mpt Lc 中毒 性影響型,配置的 - 本等減虧率件運度介於0.0013-0013 mpt - 平均0.0014 mpt - 异提出核公益其常,管理令根果。	
		¥	(40)	京(mgt.) 比最本體: _p0.001 mgt.	<ul> <li>(中本)共産的企業企業を選択できたのの001-0001 mg上・ドル0000 mg上・水(00000 mg上・水(00000 mg上・水(00000 mg上・人)を2001 mg上・人者取取付款を定める。</li> <li>(日本)大学を2011 mg上・2012 mg上・度は大学を2000年 mg上・度は大学を2000年 mg上・度は大学を2000年 mg上・度は大学を2000年 mg上・度は大学を2000年 mg上の2012 mg上・</li> </ul>	
				en(mgt)	西川海城水軍機業度も政党標果・本本海域新金機業度合計 0.0005-0.192 mpL・デ4000471 mpL・実産と相北無異常・	
				# (mgl)	日刊 日 11 10 10 月 年 、 多子 東 州州 海州 東 48 月 日 日 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
				表 年 表 《(mgl) ま 化 物(mgl) デ 製 表 的 : _000 mgl	据有典证本字画通行监测· E.O.物本字画通行监测·	
		L				
2.	本季海域水質監測項目皆尚符水體標 準。	本	E	国隊將持	續監測海域水質變化	上趨勢。
3.	本案海域生態調查係針對浮游生物、底 棲生物及仔稚魚進行監測,應就長期趨 勢說明海域生態系及生物多樣性之可 能變化	據在明	日富	中,可看 電廠運轉 項控制後	見。由本海域電廠运出浮游植物與浮游重 後有明顯的下降,但 的回升。因此若能抗	动物豐度雖然 2後續pH值有 持續維持良好
		水	- F	質,監測應	可期待此海域生態	的健全發展。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 110 年第 2 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	P.2-11頁本季五條港出入管制站噪音有超	感謝委員提醒,經調閱錄音檔,五條港出
	標情形,應於內容敘述中補充並說明其原	入管制站Li噪音超過標準原因為鄰近施工
	因。	區域影響所致,已補充於110年第3季季報
		表3.2-1中。
2.	P.2-42-2-44頁S02测站地下水测结果顯示	感謝委員指教。
	總溶解固體物(TDS)、氯鹽、氨氮(NH3-N)、	
	鐵(Fe)、錳(Mn),以及民3測站之氨氮	
	(NH3-N)項目皆有超標情形,已有說明影	
	響原因為區域環境背景因素(P.3-45、P.3-	
	46、p.3-54),請持續監测,以利掌握工業	
	區開發前後之水質差異,若有異常測值需	
	持續探討分析原因。	
3.	P.2-65頁海城水質章節,新與區湖間带區	
	有部分测點監测结果不符合甲類海域水	
	質標準,請於P.2-70~72各測點加以補充說	
	明原因:	
		本季新虎尾溪出海口N1測點及有才寮出
		海口N3測點之生化需氧量分別為2.1 mg/L
	城水管標準(≦2.0ng/L)。	與2.3 mg/L,不符合甲類海城水管標準。由
		空間濃度變化推測主要受到陸源有機污染
		排放導致,將持續監測。
		本季大腸桿菌群漲潮時介於
		1.2×10 <sup>3</sup> ~1.6×10 <sup>4</sup> CFU/100 mL,平均5.4×10 <sup>3</sup>
		CFU/100 mL;退潮時介於1.3×10 <sup>2</sup> ~1.8×10 <sup>4</sup>
		CFU/100 mL,平均7.8×10 <sup>3</sup> CFU/100 mL。
	合甲類海城水質標準。	漲潮時所有測點大腸桿菌群皆不符合甲類
		海域水質標準(≦1,000 CFU/100 mL),而退潮新虎尾溪出海口N1與有才寮出海口N3
		測點大腸桿菌群不符合甲類海域水質標
		澳
		1.3×10 <sup>4</sup> CFU/100 mL。新興區潮間帶水質位
		於陸域排水與海域交接區,主要受陸源性
		有機污染(事業廢水與家庭污水)影響,造
		成大腸桿菌群偏高,潮間帶水質較海域差。
		此外,漲潮時潮間帶受海水稀釋陸源污染
		物,相對退潮時水質較佳。
	  (3)漲潮時舊虎尾溪出海口N5测點氨氮濃	本季潮間帶漲潮時水質氨氮濃度介於

#### 查 意 見

#### 見答覆

度不符合甲類海城水質標準(≦|0.09~0.37 mg/L, 平均0.19 mg/L; 退潮時介 不符合標準逾4.6倍。

0.3mg/L);退潮時除台西水閘N4外,其於0.24~1.37 mg/L,平均0.66 mg/L。漲潮時 測點皆不符合標準,且以新虎尾溪出海舊虎尾溪出海口N5測站氨氮濃度為0.37 □N1之氨氮濃度最高達1.37mg/L,且□mg/L,不符合甲類海域水質標準( $\le$ 0.3 mg/L),其餘測站皆符合標準;本季退潮時 除台西水閘N4外,其餘測站皆不符合標 準,且以新虎尾溪出海口N1之氨氮濃度最 高達1.37 mg/L。新虎尾溪下游之麥寮鄉, 水污染事業中,大多為農牧業,推測受陸 源畜牧廢水與都市家庭污水排入,造成河 川水體氮磷類營養鹽負荷高,導致河口水 質氨氮濃度亦偏高。

測點皆不符合標準。

(4)漲潮時台西水閘N4與虎尾溪出海口N5本季正磷酸鹽於漲潮時介於0.040~0.121 測點,正磷酸鹽不符合總磷標準(≦mg/L,平均0.066 mg/L;退潮時介於 0.05mg/L, 總磷包括正磷酸鹽、聚(焦)0.192~0.378 mg/L, 平均0.274 mg/L。本季 磷酸鹽及有機磷等物質,正磷酸鹽乃總漲潮時,台西水閘N4與舊虎尾溪出海口N5 磷 其 中 之 一 部 份), 測 值 分 別 為測點,正磷酸鹽不符合總磷標準(≦0.05 0.058mg/L與0.121mg/L;退潮時,所有mg/L), 測值分別為0.058 mg/L與0.121 mg/L,其餘測站符合標準;退潮時,所有 測站皆不符合標準,以新虎尾溪出海口N1 正磷酸鹽測值最高,為0.378 mg/L。新興區 潮間帶水質位於內陸排水與海域斷面之交 界區,因多受內陸畜牧及家庭等有機廢污 水影響,造成水質正磷酸鹽濃度偏高。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 110 年第 2 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保署意見:	
1.	本計畫噪音監测結果安西府政豐國小测 值多為偏高,建請加強施工及營運期間 噪音防護措施。	本計畫安西府及崙豐國小噪音測值偏高 主要原因為鄰近施工區域且往來車輛較 多所致。後續會要求進駐廠商加強車輛維 護保養,減少車輛產生之噪音。
2.	第2-48頁本季新虎尾溪及舊虎尾溪之河 川污染指標屬嚴重污染,請持續監測並 分析可能原因。	本季河川水質污染指標(RPI)新虎尾溪(蚊港橋)為8.0與舊虎尾溪(西湖橋)7.3,河川水質皆呈現嚴重污染,將持續監測與分析其變化趨勢,推測因受到來自陸源農畜業、養殖業與家庭生活等廢污水排入污染,大多以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染指標最常超出陸域水體分類水質標準之最高容許值。
3	第3-198頁新虎尾溪、有才寮察排水及舊 虎尾溪於本季(6月)監測期間,生化需氧 量、大腸桿菌群、氨氮與磷不符合標準比 率仍偏高,水質狀況仍呈現水質指數 (RPI)屬中度及最重污染,建請持續監測 並分析可能原因。	本季生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷酸鹽濃度不符合標準情況,由空間濃度變化推測主要為陸源有機污染排放導致,將持續監測並研析污染之可能來源。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見	
1.	海域生態:前次意見請就海域生態调查 監测结果依長期趨勢說明海域生態系及 生物多樣性之可能變化,惟本季仍未見 相關說明内容,請於下季監测報告中補 充說明。	謝謝委員意見,海域生態長期趨勢說明請詳參109至110年度雲林離島計畫各期期中報告。季報告中僅就當季報告成果呈現。
2.	海域水質:本季海域水質監測结果部分, 大腸桿菌群、氨氮及正磷酸鹽等有異常 情形,請持續加強監測並評估執行可行 之改善措施。	同環保署意見回覆3。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 110 年第 3 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	表2.2-1,110年第3季噪音各時段均能音量	感謝提供意見,經查「環境音量標準」中
	監測結果,噪音管制標準值有誤,請確認。	「第三類或第四類管制區內緊鄰八公尺以
		上之道路」夜間均能音量(Leq)為72 dB(A),
		將於下季(110年第4季)季報中修正噪音測
		站海豐橋及海口橋La標準值。
2	P.2-11頁備註2,請修正為「雲林縣環境保	感謝提供意見,將於下季(110年第4季)季
	護局」。	報中修正表2.2-1備註2管制區標準類屬資
		料來源為「雲林縣環境保護局」。
3	本次噪音計有1台已接近檢定日期,請注	遵照辦理,有關振動、聲音校正器及風速
	意控管。	風向自動測定儀已接近檢定日期,後續會
		持續注意儀器之有效日期。
4.	P.2-44~46頁SS01及SS02测站地下水测结	謝謝委員指教。有關各測項測值偏高情形,
	果顯示總溶解固體物、氯鹽、氨氮、、錳,	後續將持續監測追蹤,若判斷為異常測值
	以及SS02測站之鐵項目皆有超標情形,已	亦會於報告內容探討原因。
	有說明影響原因為區域環境背景因素	
	(P.3-45、P.3-46、p.3-54),請持續監测,以	
	利掌握工業區開發前後之水質差異,若有	
	異常測值需持續探討分析原因。	
5.	P.2-54~2-73頁碼未標示,請補充:	感謝提供意見,將於下季(110年第4季)季
		報中修正。
6.	P.2-66頁海域水質章節,新興區潮間帶區	感謝指教,新興區潮間帶測站N1、N3、N4
	有部分測之生化需氧量、大場桿菌群、	與N5之水質生化需氧量、大腸桿菌群、氨
		氮與正磷酸鹽等,主要受陸源性汙染影響,
	海域水質標準,已於P.2-66~67、P2-	在退潮期間水體交換較差,而不符合甲類
	70~72分析原因。	海域水質標準,將持續監測以及分析說明
		原因。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 110 年第 3 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
-	環保署意見:	
1.	第2-48頁陸域水質本季新虎尾溪(蚊港橋)、舊虎尾溪(西湖橋)與有才寮大排(新興橋)仍呈現嚴重污染部分,建請持續監測並分析可能原因;另請釐第3-56頁「本季新虎尾溪(蚊港橋)呈現中度污染」之依據。	感謝委員指正,本季河川水質污染指標 (RPI)新虎尾溪(蚊港橋)為7.3u為嚴重汙染程度,而舊虎尾溪(西湖橋)為6.3與有才寮大排(新興橋)為7.3屬於嚴重污染,推測因受到來自陸源農畜業、養殖業與家庭生活等廢污水排入污染,大多以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染指標最常超出陸域水體分類水質標準之最高容許值。
2.	第3-68頁河口水質新虎尾溪、有才寮排水及舊虎尾溪於本季(9月)監測期間,生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷不符合標準比例仍偏高,水質狀況仍呈現水質指數(RPI)嚴重污染,請持續監測並分析可能原因。	本季河口測站水質生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷酸鹽濃度不符合標準情況,由上下游空間濃度變化推測主要為陸源有機污染排放導致,將持續監測並分析污染來源。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見	
1.	新興區潮間帶區各監測項目中酸鹼度、 溶氧、生化需氧量、總酚、油脂符合甲類 水體水質標準,惟大腸桿菌群、總磷、氨 氮未能符合甲類水體標準,請說明。	新興區潮間帶水質位於內陸排水與海域 斷面之交界區,由歷次調查數據比較可 知,漲潮時潮間帶水質受到外海海水稀釋 陸源污染物而使得水質普遍多優於退潮 期間,而退潮期間因上游多受畜牧廢水及 家庭污水影響,水質大腸桿菌群、總磷、 氨氮較常不符合海域水體標準。將持續監 測並分析污染來源。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 110 年第 4 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	本縣噪音管制區已於111年1月14日重新	遵照辦理,已修正報告P.2.2頁噪音章節內
	公告修正,P.2.2頁噪音章節內容仍引用舊	容,噪音管制區劃分將依111年1月14日重
	資訊,後續請注意修正更新。	新公告修正版本。
2	P.2-50頁表2.7-2陸域河川水質監測結果,	感謝委員的建議,將於表格中增加最低河
	建議新增臚列最低河川水質標準之欄位	川水質標準欄位。
	(水體分類及各水質項目基準值),以利比	
	對監測結果。	
3		敬悉遵照辦理,將持續監測追蹤潮間帶區
	有部分測點之溶氧、生化需氧量、大場桿	水質溶氧、生化需氧量、大腸桿菌群、氨
	菌群、氨氮及正磷酸鹽監測結果不符合甲	
	類海域水質標準,已於P.2-66~67、P.2-	
	70~74頁分析說明原因,請持續監測,若有	
	異常值須持續探討分析原因。	
		(1) SS01監測井所位處之新興工業區,係以
	線較遠,可由導電度及氣鹽檢測數據研判	
	受海水影響明顯,兩處位置採樣時間與潮	
	汐潮位是否有關連?	結晶鹽逐漸釋放於地下水中,因此造成
		鹽化指標相關測項(導電度、總溶解固
		體物、硫酸鹽、氣鹽及總硬度)測值偏高
		的現象,然經過多年的降雨淋洗,於近
		期檢測已發現鹽化指標相關測值有下
		降之趨勢。
		(2) SS02所處位置為台西區海埔地,緊臨海
		邊,地下水水質本易受海水影響致使鹽
		化指標(氣鹽、導電度、總溶解固體物
		等)有偏高之情形。
		(3)濱海地區地下水因受到潮汐漲退波動 之影響,地下水水位會因感潮而波動變
		<ul><li>一之影響,地下水水位曾囚慰潮間波動變</li><li>化,這稱為感潮現象。而潮汐對於地下</li></ul>
		水水質之影響則不明顯。
5.	₩下水水井SSO2位署久佰測估约宣址甘	感謝委員的建議,一般而言濱海地區之地
] ].		思爾安貝的廷職,
	可能原因。	淺層地下水會受海水之影響;而SSO2所處
	4 MC/W F4	位置為台西區海埔地,緊臨海邊,地下水
		水質本易受海水影響致使鹽化指標(氯鹽、
		導電度、總溶解固體物等)有偏高之情形。
=	  上述各項意見,請於下一季報告中說明回	
		·

	審	查	意	見	意	見	答	覆	
	復辦理情形。								

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 110 年第 4 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
-	環保署意見:	
1.	P.3-57舊虎尾溪(西湖橋)與有才寮大排 (新興橋)呈現嚴重污染,建請持續監測並 分析可能原因。	感謝指教,本季河川水質污染指標(RPI) 舊虎尾溪(西湖橋)退潮為7.0與有才寮大 排(新興橋)退潮為7.3屬於嚴重污染,大多 以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染指 標最常超出陸域水體分類水質標準之最 高容許值,推測因受到來上游自陸源農畜 業、養殖業與家庭生活等廢污水排入污 染,將持續追蹤監測。
2.	P.3-71漲潮夢麟橋生化需氧量量測值最高為13.2mg/L,退潮新興橋生化需氧量測值為15.4mg/L,不符合陸域水體戊類水質標準(≦10.0mg/L),建請持續監測。	感謝委員建議,生化需氧量超出水質標準情形,本季麥寮及新興區河口調查結果顯示,區域內有才寮排水測站於漲潮時上游(新興橋)生化需氧量為2.2 mg/L,而退潮時上游(夢麟橋)生化需氧量為2.2 mg/L,而退潮時上游(新興橋)生化需氧量為15.4 mg/L,斯共(夢麟橋)生化需氧量為13.5 mg/L,顯示此流域受到來自陸源不同程度污染,主要為畜牧廢水及生活污水,導致生化需氧量、氨氮與磷酸鹽等有機污染指標不符合陸域水體分類水質標準之過數。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見	
1.	前本署提請就調查長期趨勢說明海域生態系及生物多樣性可能變化,開發單位提供109-110年各期期中報告供參部分,請開發單位彙整,整理歷年圖表並呈現於季報,以利掌握歷年變化情形。	感謝建議,納入後續內容參考。
2	新興區出海口潮間帶區,大腸桿菌群、 磷、氨氮及生化需氧量等監測項目未能 符合甲類水體水質標準,推測為陸源有 機污染物排放所致。建請針對前述各監 測項目測得之高值進一步研析原因,並 於下一季報告書說明其係長期異常或是 單一異常事件。	感謝委員之指教,新興區潮間帶水質位於 陸域排水與海域交接區(N1:新虎尾溪出 海口、N3:有才寮出海口、N4:台西水 閘、N5:舊虎尾溪出海口),長期受陸源 性有機污染影響,造成大腸桿菌群偏高, 潮間帶水質較海域差。此外,漲潮時潮間 帶受海水稀釋陸源污染物,相對退潮時水 質較佳。生化需氧量由空間濃度變化推測

審查意	見	意見答覆
		主要為陸源有機污染排放導致,將持續監測並分析污染來源。氨氮與正磷酸鹽方面推測亦為陸源畜牧廢水與都市家庭污水排入,造成河川水體氮磷類營養鹽負荷高,導致鄰近之潮間帶測點水質氨氮濃度偏高。歷年新興區潮間帶四處測站水質歷次變化(圖2.9-1),與水質變動情形說明皆於報告內說明,將持續監測以及分析。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 111 年第 1 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保署意見:	
1.	報告書第2-49頁,依河川污染指標分類, 本季有才寮及舊虎尾溪水體水質呈嚴重 污染,建請持續監測	本季河川水質污染指標(RPI)新虎尾溪(蚊港橋)為5.5為中度汙染程度,而舊虎尾溪(西湖橋)為9.0與有才寮大排(新興橋)為6.3屬於嚴重污染,推測因受到來自陸源農畜業、養殖業與家庭生活等廢污水排入污染,大多以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染指標最常超出陸域水體分類水質標準之最高容許值,將持續監測。
2.	本季漲、退潮時河口水質,仍多以生化 需氧量、大腸桿菌群、溶氧、氨氮、正 磷酸鹽磷及酚類濃度常有偏高情形,有 機物污染情形仍未見顯著改善,建請持 續監測。	謝謝委員之建議,本季生化需氧量、大腸桿菌群、氨氮與磷酸鹽、酚類濃度不符合標準情況,由空間濃度變化推測主要為陸源有機污染排放導致,將持續監測並分析污染來源。
3	報告書內容第一章及第三章頁碼與目錄 頁碼不符,請確認。	謝謝委員指教,已修正報告頁碼。
4	報告書第三章第三大項監測結果摘要, 查無表3.1.6-1及表3.1.6-2,建議應簡要列 出上季及本季檢驗結果,再與地下水監 測標準、地下水管制標準比較。	謝謝委員指教,此為表編號誤植,並於下一季報告修正。
5	地下水監測井以SS01、SS02、民3等有超過地下水監測標準之虞,報告書說明離島工業區為抽砂填海造陸而成,海水與地層礦物相互作用導致測值有偏高情形,惟仍請須持續監測。	謝謝委員指教,後續會持續監測SS01、 SS02及民3監測井。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見	
1.	本年度第1季新興區出海口潮間區,大腸桿菌群、正磷酸鹽、氨氮等監測項目仍未符合甲類水體水質標準,雖本報告推測為陸源有機污染物排放所致,建議補充說明如何加以改善。	感謝委員之指教,新興區潮間帶水質位於 陸域排水與海域交接區(N1:新虎尾溪出 海口、N3:有才寮出海口、N4:台西水 閘、N5:舊虎尾溪出海口),長期受陸源 性有機污染影響,造成大腸桿菌群、正磷 酸鹽與氨氮偏高,潮間帶水質較海域差, 本計畫將持續追蹤陸源性污染之影響。目 前相關權責單位已提高上游鄉鎮的建築 物污水處理設施累積至6站(引用自110年 雲林縣各鄉鎮污水處理廠統計資料)、3站

審	查	意	見	意 見 答 覆
				抽水站、污水下水道接管率(110年資料累積管線長度總和約99.9公里)以及建立公共污水處理廠(110年資料顯示斗六市5座及虎尾鎮1座營運中污水處理廠),並於污水處理廠放流口端設置自動水質水量連續監測站進行監控。另相關單位亦持續推動流域建置礫間曝氣水質淨化設施、截流工程以及水質淨化工程,可望改善環境衛生以及河川水質環境。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 111 年第 2 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	報告目錄頁碼與報告內頁不符,請確認。	謝謝指教,將修正目錄頁碼。
2	報告內表 3.1.1-1 歷年空品監測結果內,	謝謝指教,將於下一季修正誤繕內容。
	111 年第 2 季 3 站(鎮安府 P.3-6、崙豐漁	
	港駐在所 P.3-8、台西國小 p.3-10)落塵量	
	監測結果與第1季數據重複,並與附錄四	
	(P.20)內落塵監測報告內數據不同,表格	
	備註之落塵監測時間也標示錯誤,請確	
	認。圖 3.1.1-9 歷年落塵量監測結果分析	
	圖也引用重複數據。	
3	附錄一內所附SGS環許可證及倍頻濾波	謝謝指教,經確認檢測設備均已依規定辦
	器、噪音計、振動計等校正報告全數都已	理校正,將於下一季修正本次校正及有效
	過期,請確認檢測設備是否有依檢測規定	日期。
	定期辦理校正。	
4.		謝謝委員指教。SS02監測井相對於其他井
		而言,鹽化指標及濁度常有偏高情形,研
		判因SS02監測井位於新興區以東之台西海
	料,應更新分析原因並掌握最新狀況。	埔地內,歷年水位觀測資料常有水位低於
		零水位線(海水位)之情形,可能為海水入
		侵導致地下水鹽化指標偏高。另濁度偏高
		原因,是因設井所使用之濾料粒徑及井篩
		大小未能完全過濾,因此洗井採樣時地層
		中細顆粒材料易進入井中,使濁度偏高,但並未影響監測井正常功能。後續將考量
		但业不影音监测开止市功能。 後領府考里 再次進行井中攝影,以瞭解井內部功能狀
		况。
5.	海域水質P.3-205頁本季新興區潮間帶水	謝謝委員指正,已修正,111年第二季大腸
		桿菌群與111年第一季相比未能符合甲類
	之比例相?文字請確認。另有關總酚濃度	水體水質標準之比例有上升,不合格率為
	有一測點略高於水質標準,請分析可能原	87.5%,漲潮時台西水閘N4測站之酚類略
	因並提出因應對策。	高於標準( $\leq 0.005  \text{mg/L}$ ),推測為上游台西
		橋水質酚類零星污染所致。
6.	新虎尾溪之蚊港橋測站本季大腸桿菌、氨	謝謝委員指教。本季河川水質污染指標
	氮測值高於陸域水體分類水質標準,呈嚴	(RPI)新虎尾溪(蚊港橋)為7.0屬於嚴重污
	重污染,建請持續監測。	染,依據季報圖2.8-1「雲林沿海水質污染
		空間分布」顯示污染來源可能來自上游陸
		源農畜業、養殖業與家庭生活等廢污水排

	審查意見	意 見 答 覆
		入污染,大多以生化需氧量、氨氮與總磷
		等有機污染指標最常超出陸域水體分類水
		質標準之最高容許值,本計畫將持續監測。
7.	本季漲、退潮時河口水質,仍多以生化需	謝謝委員指教。雲林沿海水質狀態之空間
	氧量、大腸桿菌群、溶氧、氨氮、正磷酸	變化趨勢研判,雲林縣轄內環境水質,整
	鹽及酚類濃度常有偏高情形,有機物污染	體以退潮時近岸河川與河口區水質污染最
	情形仍未見顯著改善,建請持續監測。	為嚴重,潮間帶區居次,而海域水質相對
		較佳,另依據行政院環境保護署「列管污
		染源資料查詢系統」於雲林縣麥寮鄉轄內
		重點水污染列管廠家之資料顯示,麥寮鄉
		範圍10公里,水污染事業計有69家畜牧業,
		推測大宗陸源畜牧廢水與都市家庭廢水輸
		入也使得雲林縣轄內內陸河川受到一定程
		度的污染,本計畫將持續監測。
8.	落塵量高於歷次監測值,應檢討本季施工	謝謝委員指導,落塵量於110年Q1起至本
	內容的監測時間點是否會造成影響?而非	季有逐漸增高趨勢,經詢檢測人員意見觀
	僅以無法規規範值而略過。	察到與檢測點位鄰近之太陽能光電場施工
		啟始時間相符,惟 $PM_{10}$ 與 $PM_{2.5}$ 項目尚符合
		空氣品質標準,本計畫將持續監測確認其
		影響。

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 111 年第 2 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

		審	查	意	見							意	見	答	覆			
_	環保署意見	:																
1.	報告第3-60]	頁,	依河	川污	染指	標分	類	,本	本李	季河	川水	質污	染指	標(R	PI)	新虎	記尾	溪(蚊
	季新虎尾溪	(蚊)	巷橋)	呈現	嚴重	污染	,	請持	港村	喬)為	7.0	屬於嚴	援重 シ	亏染,	大多	多以:	生化	需氧
	續監測,並	研析	可能	原因	及採	取相	關	管制	量、	、氨	氮與	!總磷	等有	機污	染扌	旨標	超出	陸域
	措施。								水骨	豊分	類水	質標	準之	最高	容言	午值	,推	測因
									受郅	到來	上游	自陸	源農	畜業	、礼	<b></b>	業與	家庭
									生活	舌等	廢污	水排	入污	染,	将持	續追	蹤	监測。
									目肩	前相	關權	責單	位已	提高	上海	字鄉?	鎮的	建築
									物注	亏水	處理	<b>目設施</b>	艺累看	責至6	站(	引用	自1	10年
									雲木	木縣	各组	頌詞污	水處	理腐	統語	十資	料)	、3站
									抽ス	火站	、污	水下	水道	接管	•(11	0年	資料	累積
									管約	泉長	度總	和約	99.9	公里	)以及	及建.	立公	共污
									水质	處理	廠(]	110年	資料	- 顯 亓	: 斗:	六市	5座	及虎
									尾釒	真1区	·營	運中氵	亏水。	處理)	廠);	並	於污	水處
									理區	阪放	流口	端設	置自	動水	質ス	<b>火量</b>	連續	監測
									站立	進行	監控	。另	相關	單位	亦扌	寺續:	推動	流域
									建置	置礫	間曝	氣水	質淨	化設	施	、截:	流工	程以
									及え	と 質	淨化	工程	,可	望改	善珍	環境?	衛生	以及
									河川	川水	質環	境。						
2.	報告第3-70]	頁,	本季	漲、	退潮	時河	「口 :	水質	謝記	射委	員之	建議	,本	季生	化氰	官氧:	量、	大腸
	仍多以大腸	桿菌	群、	氨氮	、正	磷酸	き鹽	磷濃	桿菌	菌群	、氨	、氮與	磷酸	鹽不	符台	♪標.	準情	況,
	度最常有偏	高情	形,	請持	續監	測,	並	研析	由3	空間	濃度	變化	推測	主要	為图	を源:	有機	污染
	可能原因及	採耳	1必要	管制	]措施	<b>.</b> •			排方	友導	致。	目前	相關	權責	單位	立己	提高	上游
												物污	-					
									接管	ទ以	及建	立公	共污	水處	理區	6,	並於	污水
									處王	里廠	放流	口端	設置	自動	水質	質水:	量連	續監
									測立	占進	行監	控。	另新	興區	潮間	引带:	水質	位於
									內區	坴排	水與	海域	斷面	之交	界區	즲 ,	因多	受內
									陸翟	畜牧	廢水	及家	庭污	水影	響	水	質較	海域
									斷面	面略	差。	由歷	次調	查可	知	,漲;	潮時	潮間
									帯ス	と 質	受到	外海	海水	稀釋	陸》	原污	染物	而使
									得え	と質	普遍	多優	於退	潮期	間。	1		

	審查意見	意 見 答 覆
=	海洋委員會海洋保育署審核意見	
1.	本年度第二季調查記錄到2處有小燕鷗,	謝謝,目前執行離島式基礎工業區開發計
	請調查單位協助填寫本署生物多樣性紀	畫施工期間的環境監測,開發計畫施工期
	錄表,並協助檢視歷年調查記錄小燕鷗之	間若影響特定物種將進行分析探究原因,
	出現頻度及數量。	目前仍依計畫執行相關監測調查。
2	另海域監測項目,調查結果未涉及海洋保	感謝委員意見,歷年調查資料已在期中報
	育類動物,惟亞潮帶底棲動物調查SEC7、	告中,整體而言7-20和9-20測站為歷年豐
	SEC9兩側站20米深度與生物量均低於同	度最低及次低測站。
	季平均,且已經兩季都如此,是否可補充	
	歷年調查資料,以便檢視其資源量下降之	
	原因。	
3	檢附本署生物多樣性紀錄表如附(頁籤1	謝謝提供。
	為填寫說明,頁籤2為需填寫之表格)。	
4	上開意見請貴局於本案下次監測報告中	感謝委員意見。
	說明辦理情形,並請依歷次審查通過之境	
	影響評估書件內容及審查切實執行。	

#### :組生態調查標準資料器位項表說明 (110.11.04層)

中文名稱	英文名稱	:請以「-99999」、其他關位請以「NA」表示; 說明	2191	值板/控制詞彙	附註	填表轮例
計畫/案件名積	projectName	該筆紀錄所限之計畫/案件中文名稱。	String		1342	106年臺灣思班數份魚類生
西元年*	year	臺灣本地跨區之觀察紀錄起始日期之西元年。	String	[0000-9999]		2019
Я*	month	臺灣本地跨區之觀察紀錄起始日期之月。	String	[01-12]		9
日*	day	臺灣本地跨區之觀察記錄起始日期之日・	String	[01-31]		12
到底记錄起始時間*	eventTime	観察記錄起始時間 -	Time	[00-24][00-59]	24小時制4碼·格式HHMM ·	1436
			Time		24小跨粉4碼,指式HHMM。	1630
	eventEndingTime	鐵祭記錄結束時間。 該筆記錄取得之調查方法描述,以自由文字撰		[00-24][00-59]	例如穿蛇線調查、定程調查、定點觀察、市場調 24小約69466、 63次FIFISIM	
調查方法*	samplingProtocol	寫,可填入採集/觀測方法或流程的名稱。描述,或與參考文獻。 用於釋記地球表面位置之樂西距離數值,以地	String		查等。 優先採用EPSG:4326 十维位小數格式; 禁不適用	穿越線目視調查 (以EPSG:4326為例)
經度*	verbatimLongitude	理坐標系表示為X 坐標。 用於標記地球表面位置之南北距離數值,以地	string		· 講註明使用之坐標本紙及大地基準。 優先採用EPSG4326十维世小數格式;若不適用	121.345624
確度*	verbatimLatitude	理坐標系表示為Y 坐標。	String		· 調註明使用之坐標系統及大地基準。	23.760556
		NACHES TREET LANG.		Decimal Degrees	超線原系統,以應為單位之十線位數。建議優先 採用本項。使用能得:23.760556。 註:如採用本格式定錄,因地度約100 公里,數 值表示如為小數位下之位。構度約為1公里;又 取家的穩會進行座標實訊焊錯,如有座傳屏級處 理,該過應回驟房始數據。	
	verbatimCoordinateSyster	mix筆紀歸經度及緯度使用之坐槽皆式。優先採 用DecimalDegrees(十進位度)。	String	DegreesDecimalMinutes	經緯度系統,以度及分為單位,度為整數,分為 小數,使用能例;23°45.633333' -	DecimalDegrees
100				DegreesMinutesSeconds	經緯度多絡,以度、分及移為單位、均為整數。 使用能例:23°45'38"。	
				TM2	横麥卡托二度分帶系統,單位為公尺 - X 輸為6 位正整數 - Y 輸為7 位正整數 - 使用能例: 247342, 2652336 -	
				EPSG:4326	MG584 · 建議侵先採用本項 · 坐標系統為經緯度 系統 ·	
				EPSG:3824	TMD97。坐標系統為經緯度系統。	1
L to Water	1 1 000	該筆紀錄經度及緯度使用之空間參考系統、優		EPSG:3825	TWD97中央經緯119度 · 坐標系統為TM2系統。	FDCC 4224
大地基準*	verbatimSRS	先採用EPSG4326·	String	EPSG:3826	TWD97中央經緯121度 - 坐標系統為TM2系統 -	EPSG:4326
				EPSG:3827	TWD67中央經緯119度 - 坐標系統為TM2系統 -	1
				EPSG:3828	TWD67中央經緯121度 · 公博系統為TM2系統 ·	
				EPSG:4236	虎子山 Hu Tzu Shan、华梅系统為TM2系統。	
直轄市成省轄縣市*	county	該華紀伊地點所在的直轄市收貨轄縣市 · 以中 文描述。	String	型北市/原中市/臺隆市/南南市/高 建市/新北市/宣詢路/核园市/屬轄 市/新竹駅/西蔡縣/南投路/旅北路/ 新竹市/雲林縣/廣義縣/岸東路/花 編號/臺東縣/全門路/彭湖路/使江 路		B:任趣
記鋒者/採集者*	recordedBy	紀錄者/採集者·該筆紀錄之實際國際/調查/定 錄/採集者·	String		多個記錄者/採集者·以「 」符號分隔。	王小明 李小玉
指定者	identifiedBy	鑑定者·該筆調查上傳卷的鑑定人員/該筆紀 數的物種鑑定負責人。	String			邱大編
建定层级*	taxonRank	房始紀錄內特種鑑定(分類)上被類架的暴小生 物分類單元。	String	Kingdom/Phylum/Class/Order/ Family/Genus/Species/ Subspecies/Variety	註:若「鑑定屬級」未鑑定至種時 · 「原始物種 名職」 · 「原始物種學名」 · 「校定物種學名編 碼」可填寫「NA」 ·	Species
物種俗名	commonName	<b>物種中文俗名</b> ·	String			豆腐飯
原始物種名稱*	originalVernacularName	資料紀錄者提供之物種中文學名。	String			飲飯
原始物種學名*	originalScientificName	資料紀錄者提供之物種英文學名。	String		依據國際命名規則對於各物種及其所單類群使用 的科學名籍,統一使用拉丁文或拉丁化文字。	Rhincadon typus
校定物種學名編碼。	-1	物種學名對應至臺灣物種名錄(TaiCoL)的學名	C+1			202127
仅是"初德学石满境"	scientificNameID	編碼・	String		臺灣物種名牌(TaiCoL)·	383137
數學*	organismQuantity	<b>該單紀錄代表的物種數</b> 。	Number		依「數屋單位」記錄·可為正整數或帶小數·	2
數學單位*	organismQuantityType	該筆紀錄代表物種數量的計數單位。	String	float (0,∞)		尾
界 界中文名	kingdom	生物分類單元「界」之科學名種・	String		4	Animalia Poto III
カギX名 四	kingdomChinese phylum	界中文名。 生物分類單元「門」之科學名稱。	String String		1	動物界 Chordata
門中文名	phylumChinese	王初万規率元·門』之科学名傳· 門中文名。	String		1	份索動物門
ill .	class	生物分類單元「鋼」之科學名稱・	String		1	Chondrichthyes
調中文名	classChinese	鋼中文名。	String		/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	軟份魚湖
<b>=</b>	order	生物分類單元「目」之料學名稱。	String		依據臺灣物種名錄(TaiCoL)的分類。	Orectolobiformes
日中文名	orderChinese	目中文名。	String		4	開催日
NA CONTRACT	family	生物分類單元「科」之科學名稱。	String		4	Rhincodontidae
料中文名 ee	familyChinese	科中文名。 生物分類圖元「屋」之科學名稱。	String		1	放某科 Rhincodon
W W中文名	genus genusChinese	田中文名· 屋中文名·	String		1	較減是
版学文石 面董事(%)	coverage	記錄目標物種或類群的衛蓋率·應用於珊瑚·	Number	float (0,100)	可為正整數或帶小數。	1.7
朝帝位置	tidalZone	藻類或植被等相關調查。 目標個體被記錄時所處某帶位置、適用海岸生 65×40種標本。	String	高萬帝/中潮帝/信亳帝/境沐帝/亞 蔣德		佐瀬帯
重量	weight	場系相関調査。 目標図體(或房)之代表重量。	Number	float (0,∞)	可為正整數成帶小數。	3000
重量單位	weightUnit	目標個體 (或卵) 之代表重量睾位。	String			kg
触長	bodyLength	目標個體 (或卵) 之代表體長・	Number	float (0,∞)	可為正整數或帶小數。	6.5
體長單位	bodyLengthUnit	目標個體 (成卵) 之代表體長單位。	String			m
	bodyWidth	目標個體 (或卵) 之代表體寬。	Number	float (0,∞)	可為正整數或哪小數。	2.7
特克	body//\idthUnit	日禄個體 (成卵) 之代表體寬單位。	String			m
	sex	目標個體之性別。	String	融/维/胜维阿腊		100
<b>賠責率位</b>		目標個體的虧級或生活史階段。	String		例如卵、幼體、成體、樂虧等。	成體
體寬單位 性別	lifeStage		String	空中/水中/陸地上/人工物上/其他		水中
體寬單位 性別 生活史階段	lifeStage location	目標個體被記錄時所處位首 -	String		CONTRACTOR STATES	現食
體寬單位 性別 生活史階段		目標個體被記錄時所處位首 - 目標個體被記錄時的行為 -	String		例如黃食、休息、驪耀等。	510. (M)
贈買單位 性別 生活史階段 所處位置 行為 深度(公尺)	location	目標個體被記錄時的行為。 目標個體被記錄時所處深度,以公尺為單位。		float (0,∞)	可為正整數板帶小數。	54
體寬單位 性別 生活史階段 所處位置 行為 深度(公尺)	location behavior	日標個體被記錄時的行為。 日標個體被記錄時所處落度,以公尺為單位。 日標個體被記錄時所處高度,以公尺為單位。	String	float (0,∞) float (0,∞)		
贈買單位 性別 生活史階段 所處位置 行為 深度(公尺) 高度(公尺)	location behavior depthInMeters	日槽個體被記錄時的行為。 日槽個體被記錄時所處落度,以公尺為單位。 日槽個體被記錄時所處高度,以公尺為單位。 日槽個體被記錄時所處兩度,以公尺為單位。	String Number		可為正整數或帶小數。	54
體寬 體寬單位 性別 性別 任務 所為 深度(公尺) 高度(公尺) 環境温度(*C)	location behavior depthInMeters elevationInMeters	日標個體被記錄時的行為。 日標個體被記錄時所處落度,以公尺為單位。 日標個體被記錄時所處高度,以公尺為單位。	String Number Number Number		可為正整數或帶小數。 可為正整數或帶小數。	54 150

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 111 年第 4 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	圖3.1.1-9本次鎮安府及崙豐漁港駐在所	謝謝委員之建議,相關說明已納入監測季
	落塵量為歷年最高,請說明原因,並於報	報第3章,說明如下:
	告中分析及探討。	本季所有測站月平均值介於26.60~52.60
		g/m <sup>2</sup> /月之間,與歷次測值比較(0.24~63.60
		g/m <sup>2</sup> /月),近期(110年Q1起)各測站於歷次
		變動範圍相比較高,經詢檢測人員意見觀
		察到與檢測點位鄰近之太陽能光電場施工
		啟始時間相符。因本地區為沿海地區,受
		季節變化及鹽分影響,歷次測值變動區間
		頗大,由於目前環境品質標準尚未針對落
		塵量訂定限值,故暫無法與法規標準比較。
2	表 3.1.1-1 備註 5 說明本季落塵量監測時	謝謝委員指正,已修正內文備註。
	間為 110 年 1 月 15 日至 110 年 1 月 16	
	日,應為時間誤植,請修正為本季監測時	
	間(常態性未更新)。	
3	2.7陸域水質,本文敘述蚊港橋並未訂定水	謝謝委員指正,已修正內文敘述。
	體分類有誤,請修正(該測站為新虎尾溪	
	流域範圍全河段應屬丙類水體)	
4.	監測點位置皆位於河川感潮河段,於本文	水質各測點採樣日期及時間,於附錄四水
	中應補充採樣當日其潮汐時間及採樣時	質報告中皆有詳細載明。
	間之對照。	
5.		謝謝委員之建議,本報告中陸域水質項目
		皆以環保署之「地面水體分類水質標準與
		海域環境分類及品質標準」進行分析比較,
	濃度等)皆未符合標準,此敘述方式應	
	進行修正,本工區監測範圍目前僅新虎尾	
	溪訂有地面水體水質監測標準,惟有才寮	
	及舊虎尾溪並未公告標準,監測報告中說	
	明未符合標準部分應進行修正(如僅為與	
	標準比較應清楚說明)。	<b>以上一川。所见河加上一放人下州市、</b> 15
6.		陸域河川水質監測偶有不符合原對應之標 準,因此為評估其水質狀態則選擇表2.7-3
	衣願位	华,因此為評估具水質狀態則選擇表2.7-3 「地面水體分類水質標準與海域環境分類
	作用 プロ ずル ヴカ ~	及品質標準-環境基準表   各測項之次級標
		及四貝保华-環境基华衣」合则填之头級保 準進行比較。
7.	圖2.8-2雲林縣麥寮鄉轄內重點水污染列	7 - 2 - 1 - 1
/٠	四4.0-4云你称多尔卿特的里劫小的宋列	「

	審查意見意見答覆
	管之資料應補充標示資料查詢日期。
8	本季施工期間環境監測各項環境監測數敬悉,遵照辦理,將持續監測。
	據反映現況河川水質,未有異常之情況應
	持續進行水質監測工作。

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 111 年第 4 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
1	環保署意見:	
1.	第3-60頁陸域水質,本季新虎尾溪(蚊港	敬悉,遵照辦理,本季河川水質污染指標
	橋)與舊虎尾溪(西湖橋)呈現嚴重污染,請	(RPI) 新虎尾溪(蚊港橋)為6.3與舊虎尾溪
	持續監測。	(西湖橋)為6.0屬於嚴重污染,大多以生化
		需氧量、氨氮與總磷等有機污染指標超出
		陸域水體分類水質標準之最高容許值,推
		測因受到來上游自陸源農畜業、養殖業與
		家庭生活等廢污水排入污染,將持續追蹤
		監測。
2.		退潮時,有才寮排水(新興橋、夢麟橋)與馬
		公厝排水(西湖橋下游)測點測值高於陸域
		水體戊類水質標準,測值分別為23.2、14.2
	持續監測並分析可能原因。	與11.2 mg/L。顯示流域受到來自陸源不同
		程度污染,主要為畜牧廢水及生活污水,
		導致生化需氧量、氨氮與磷酸鹽等有機污
		染指標不符合陸域水體分類水質標準之最
		高容許值,且污染濃度相對高於彰雲沿海
		其他區域,河川污染程度指數呈現嚴重污
		染,將持續監測與分析其變化趨勢。
		本季氨氮退潮時所有測點的氨氮濃度皆不
		符合陸域水質標準,新興橋氨氮濃度最高
	持續監測並分析可能原因。	為16.2 mg/L。推測為陸源畜牧廢水與都市
		家庭污水排入,造成河川水體氮磷類營養
		鹽負荷高,導致鄰近之陸域測點水質氨氮
		濃度偏高,將持續追蹤監測。

### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 112 年第 1 季報告 行政院環境保護署審查意見答覆對照表

#### 答 查 意 見 覆 環保署意見: 本次報告第三章空氣品質及噪音監測圖,一、已補充112年第1季資料於報告第三章 缺漏112年第1季資料,另近年全國空氣品 空氣品質及噪音監測圖。 質持續改善,報告中描述「目前測值均落二、經查本計畫監測自85年以來,各測項 僅台西國小測站TSP 24小時值於86年 於自85年以來之最大及最小值變動範圍, 第3季測值485 µg/m3遠大於當時之標 無異常變化 | 並不妥適,因部分測項歷年 準值250 μg/m³(民國109年9月18日環 最大值遠大於標準值,且近年似有相對高 值(如落塵量異常偏高但總懸浮微粒無異 保署公告之「空氣品質標準」刪除其 常、臭氧第1季測值高於標準值等),應妥 標準限值。)。本季(112第2季)提送之 善說明原因。 監測報告已修正報告中有關「目前測 值均落於自85年以來之最大及最小 值變動範圍,無異常變化 | 刪除無異 常變化文字。 三、本計畫落塵量近期(110年Q1起)各測站 於歷次變動範圍相比較高,經詢檢測 人員意見觀察到與檢測點位鄰近之太 陽能光電場施工啟始時間相符。因本 地區為沿海地區,受季節變化及鹽分 影響,歷次測值變動區間頗大,由於目 前環境品質標準尚未針對落塵量訂定 限值,故暫無法與法規標準比較。 四、本計畫落塵量係依據環檢所公告方法 (NIEA A216.10C)指定中華民國國家 標準CNS 3916:2017 K9013為空氣中 落塵量測定方法,為每平方公里土 地,每個月之落塵總量,需時較長; 而總懸浮微粒(TSP)採樣為依據環檢 所公告之採樣方法(NIEAA102.13A), 採樣時間僅需24小時即有結果,故考 量採樣時間差距,兩測項濃度變化應 無絕對關聯性。 |五、112年第1季(採樣時間:112年1月8~9 日)崙豐漁港駐在所臭氧最高8小時值 未符合空氣品質標準60 ppb之限值,經 查鄰近之環保署臺西測站,其112年1 月8日臭氧測值亦有多個時段未符合 空氣品質標準之情形,研判應為背景 環境影響所致,後續將會持續追蹤監


2. 第3-61頁陸域水質:本季新虎尾溪(蚊港本季河川水質污染指標(RPI)新虎尾溪(蚊橋)、有才寮大排(新興橋)與舊虎尾溪港橋)為7.3、有才寮大排(新興橋)為9.0與舊

測。

	審查意見	意 見 答 覆
	(西湖橋)呈現嚴重污染,	虎尾溪(西湖橋)為10,皆屬於嚴重污染,大
	請持續監測。	多以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染
		指標超出陸域水體分類水質標準之最高容
		許值,推測因受到來自上游自陸源家庭生
		活、農畜業與養殖業等廢污水排入所致,
		將持續追蹤監測。
3	第3-76頁河口水質:112年第1季漲潮時,	漲潮時水質受到外海海水稀釋陸源污染物
	新興橋測點生化需氧量略高於陸域體戊	而使得水質普遍多優於退潮期間,有才寮
	類水質,測值為30.4mg/L;退潮時,新興	排水(新興橋、夢麟橋)與馬公厝排水(西湖
	橋、夢麟橋、西湖橋與西湖橋下游測點測	橋、西湖橋下游)流域受到來自陸源不同程
	值高於陸域水體戊類水質標準,測值分別	度污染,主要為畜牧廢水及生活污水,導
	為26.8、13」、20.7與54.4mg/L,請持續監	致生化需氧量不符合陸域水體分類水質標
	測並分析可能原因。	準之最高容許值,且污染濃度相對高於彰
		雲沿海其他區域,河川污染程度指數呈現
		嚴重污染,將持續監測與分析其變化趨勢。
4	第3-84頁河口水質:112年第1季監測期	本季氨氮漲潮時所有測點的氨氮濃度皆不
	間,漲潮時所有測點氨氮濃度皆不符合陸	符合陸域水質標準,西湖橋下游氨氮濃度
	域水質標準( $\leq 0.3 \text{mg/L}$ ),請持續監測並	最高為24.3 mg/L。推測為陸源畜牧廢水與
	分析可能原因。	都市家庭污水排入,造成河川水體氮磷類
		營養鹽負荷高,導致鄰近之陸域測點水質
		氨氮濃度偏高,將持續追蹤監測。
5	表1.5.6-4方法依據,有關水中半揮發性有	謝謝指教,已更新於下一季報告內。
	機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法	
	(NIEA W801.55B), 已於111年1月15日公	
	告實施,請再確認。	

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測112年第1季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	T	<u> </u>
	審查意見	意 見 答 覆
_	環保局意見:	
1.	第一章 P1-95 頁,請修正目錄。	謝謝委員指正,將於下一季修正目錄。
2		<b>湖湖禾吕北下。收以下 禾剛以図210</b>
	第二章 P2-9 頁,TSP 已無空氣品質標準請修正圖 2.1-8。	之TSP空氣品質標準。
3		本季落塵取樣之標準方法採用 NIEA
	確認是否符合 NIEA 方法。	A216.10C,係參考 CNS 3916(2017)的檢
		測方法;另,採樣時間爲期約一個月(112
		年1月10日至112年2月8日),皆符合
		本規範之要求。
4.	圖 3.1.1-1 至 3.1.1-9 未將本季數據納入圖	
	中,請修正。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5.		謝謝委員指教,SS02位處於台西海埔地
		内,緊臨海邊,地下水水質本易受海水影
	下水流向及歷年變化趨勢,分析濃度偏	響致使鹽化指標(氣鹽、導電度、總溶解
	高原因。	固體物等)有偏高之情形。且本區位於濁
		水溪沖積扇沿海及河川下游部份,沖積扇
		内畜牧養殖魚業興盛,農業活動之氮肥及
		養殖漁業魚貝類排泄物及餌料,皆可能導
		致氮污染垂直入渗進而影響地下水質,由
		主管機關相關調查資料顯示,濁水溪沖積
		扇扇尾處地下水氨氮普遍有偏高之現象。
		另上述物質本季數值尚落在歷年監測數值
		範圍內,後續將持續監測追蹤。
6.	`	謝謝委員,底泥海域及陸域調查位置與水
	海域繪製重點相關位置)	質點位相同,於圖1-4-7中呈現。
7.	本李海域底質有才祭出海口與台西水閘	謝謝委員指教,近岸海域底質部分重金屬
		呈現高於參考之相關底質沉積物標準,由
		歷次底質重金屬砷空間分布特性顯示,以河川及排水路下游及河口含量最高,潮間
	之污染源。	带區居次,而海域則相對較低,呈現由陸
		向海遞減之趨勢分布,顯示其主要可能來
		源係來自陸源向海傳輸。本季潮間帶底質
		有才察出海口N3與台西水閘N4測站
		之"砷"含量有高於國内標準下限值(11.0
		mg/kg)之情形,其上游陸域測站(有才寮
		排水-夢麟橋與新興橋、舊虎尾溪-溪湖橋
		與西湖橋下游)底質砷測值分別爲
		12.5、12.8、13.1 與 12.7 mg/kg,亦高於
		標準下限值。此外,由近五年(2019~2023
		年)分析圖顯示新興區出海口潮間帶區測
		點底質砷含量皆偶有高於國内標準下限值
		之紀錄,推測潮間帶底質砷含量爲上游地

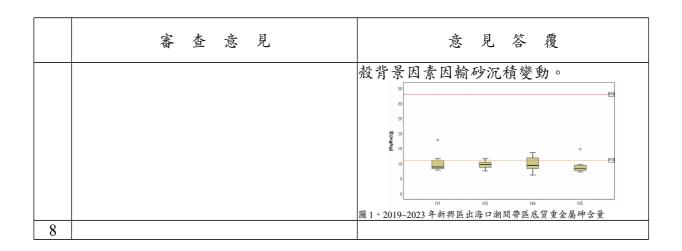

## 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 112 年第 1 季報告海洋委員會海洋保育署審查意見答覆對照表

# 審 查 意 見 意 見 意 見 答 覆 1. 有關112年第1季(112年1月至112年3月)報謝謝貴署之建議,新興區近岸海域測站告,請協助確認新興區潮間帶區4測站是N1~N5屬河川、區域排水出海口之潮間帶,否符合海域環境分類及海洋環境品質標符合環保署發布之海域環境分類及海洋環準第8條得列為次一級之水體規定,以適境品質標準第8條,「海域水體內之河川、區域排水出海口或廢水管線排放口出口半徑二公里之範圍內之水體得列為次一級之水體」規定,本計畫潮間帶水質監測結果將調整為乙類海域標準研析為主,但部分檢項(氨氮、總磷、大腸桿菌群等)仍納入甲類海域水質標準進行討論。

雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 112 年第 2 季報告雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

意見答覆 審 查 意 見 表2.1-1中安西府日間時段及崙豐國小夜謝謝指教,將補充標示"\*" 間時段噪音值超標,未依備註3標示 , 請標示。 P.2-50,有關地下水質監測井SS02本季監謝謝委員指教。SS02監測井相對於其他井 結果明顯濃度偏高,請就地下水流向及歷而言,鹽化指標常有偏高情形,研判因SS02 監測井位於新興區以東之台西海埔地內, 年變化趨勢,分析其原因。 歷年水位觀測資料常有水位低於零水位線 (海水位)之情形,可能為海水入侵導致地 下水鹽化指標偏高;重金屬(鐵、錳)歷年也 偶有偏高之情形,此乃岩石與土壤的組成 成分之一。因地質因素影響,地下水與地 層礦物之交互作用,致鐵、錳含量於地下 水有偏高情形,屬自然環境變化。 另氨氣超過地下水監測標準的狀況,因本 區位於濁水溪沖積扇沿海及河川下游部 份,沖積扇內畜牧養殖魚業興盛,農業活 動之氮肥及養殖漁業魚貝類排泄物及餌 料,皆可能導致氮污染垂直入滲進而影響 地下水質。 台塑海水淡化廠預定明年完工及營運,海感謝委員之建議,本計畫海域水質各項監 域監測區域及點位應預為規劃並建立資測項目皆有建立長期之監測點位與數據 庫,未來將持續監測鄰近測站(5-10、5-20、 料。 導流堤出口MLFO)並更新與比對相關資 |有關海域水質監測,建議可蒐集海洋委員||感謝委員建議,將蒐整海洋保育署海洋保 會海洋保育署及貴局等相關單位之監測育網-海域水質資料,雲林沿海4點位(六輕 資料進行比對分析並加入趨勢分析,以利沿海一、六輕沿海二、台西外海、三條崙 掌握其變動特性。 外海)之水質監測結果,並於本計畫期中、 期末報告中結果進行比對與趨勢分析,以 利掌握其變動特性。

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 112 年第 2 季報告 環境部環境管理署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
	環境部意見:	75 B 18
		謝謝指教,經檢視崙豐國小噪音監測L夜超
	標,於圖2.2-3則為符合環境音量標準,請	
	確認。	
2.	陸域水質第3-61頁,本季新虎尾溪(蚊港	謝謝建議,本季河川水質污染指標(RPI)
		新虎尾溪(蚊港橋)為8.0、有才寮大排(新興
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	橋)為6.3與舊虎尾溪(西湖橋)為7.3,皆屬於
	分析可能原因。	嚴重污染,大多以生化需氧量、氨氮與總
		磷等有機污染指標超出陸域水體分類水質
		標準之最高容許值,推測因受到來自上游
		自陸源家庭生活、農畜業與養殖業等廢污
		水排入所致,將持續追蹤監測。
3	河口水質第3-73頁新虎尾溪、有才寮排水	謝謝指教,漲潮時水質受到外海海水稀釋
	及舊虎尾溪於本李(6月)監測期間,生化需	陸源污染物而使得水質普遍多優於退潮期
	氣量、大腸桿菌群、氨氮與磷不符合標準	間,新虎尾溪(蚊港橋、文港橋下游)、有才
		寮排水(新興橋、夢麟橋)與舊虎尾溪(西湖
		橋、西湖橋下游)流域受到來自陸源不同程
	因。	度污染,主要為畜牧廢水及生活污水,導
		致生化需氧量不符合陸域水體分類水質標
		準之最高容許值,且污染濃度相對高於彰
		雲沿海其他區域,河川污染程度指數呈現
	14 W 4 D A 14 W 10 - +	嚴重污染,將持續監測與分析其變化趨勢。
	海洋委員會海洋保育署審核意見:	and of
	本季報告有記錄黑翅鳶、小燕鷗、燕鴴等	_
	保育類海鳥,請施工單位注意勿影響其棲	
2	地環境。	<b>炒</b>
	本計畫施工地點鄰近「中華白海豚野生動 物重要棲息環境」,請持續針對周遭海域	
	物里安倭忌環境」, 前科領針對局道海域 生態進行監測, 如發現鯨豚誤入港港區請	
	生態進行監例,如發玩縣勝缺八心心區明即時通報海巡118或地方主管單位。	
3	本季報告之漁獲生物種類、仔稚魚调查,	收依 <b></b>
	皆有白海豚重要食餌物種石首魚科之紀	
	錄,請施工單位注意勿影響其棲地環境。	
	7 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	謝謝指教,本季生化需氧量、大腸桿菌群、
		· 氨氮與正磷酸鹽不符合標準情況,由空間
		濃度變化推測主要為陸源有機污染排放導
	子以改善。	致。目前相關權責單位已提高上游鄉鎮的
		建築物污水處理設施、污水下水道接管以
		及建立公共污水處理廠,並於污水處理廠
		放流口端設置自動水質水量連續監測站進
		行監控。另新興區潮間帶水質位於內陸排
		•

	審	查	意	見	意 見 答 覆
					水與海域斷面之交界區,因多受內陸畜牧
					廢水及家庭污水影響,水質較海域斷面略
					差。由歷次調查可知,漲潮時潮間帶水質
					受到外海海水稀釋陸源污染物而使得水質
					普遍多優於退潮期間。將持續監測新與區
					潮間帶水質品質。

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 112 年第 3 季報告 環境部環境管理署審查意見答覆對照表

	審查意見	意見答覆
_	環境部意見:	
		本計畫已收集並比對貴部之鄰近空品測站 (台西及麥寮測站)測值,各測項測值比對 結果無明顯差異。
	比值(PM10/TSP)」及落塵量明顯高於其他	經確認,崙背漁港駐在所之各項空氣品質項目監測結果皆符合空氣品質標準, 而PM10/TSP比值相較其他兩測站些微偏高原因,主係該測站鄰近海岸,易受風沙影響。
	建議鎮安府、台西國小兩站執行細懸浮微 粒(PM2.5)監測作業,以利評估本計畫空 品標準符合程度。	
		謝謝建議,本計畫各監測項目之呈現方式皆係依法規要求項目(如一氧化碳以最高小時值呈現),以利比對法規標準;倘有超標或異常情形,本計畫將另行比對各小時測值,確認異常時段及原因。
5	之情形,分析原因為背景音量造成,與本	本計畫噪音振動監測期間皆同步進行錄音,以確認各時段噪音來源。經確認各次 超標時段錄音檔,針對安西府及海口橋測 站超標部分,多係受居民活動或鄰近廟宇 活動所致。
	橋)、有才寮大排(新興橋)與舊尾溪(西湖	本季河川水質污染指標(RPI) 新虎尾溪(蚊港橋)為7.3、有才寮大排(新興橋)為7.3與舊虎尾溪(西湖橋)為7.0,皆屬於嚴重污染,大多以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染指標超出陸域水體分類水質標準之最高容許值,推測因受到來自上游自陸源家庭生

		1										
	審查意見					意	見	答	覆			
								等污	う 廢っ	と排,	入所	致,
		將持										
7	報告第3-60頁至3-105頁,第三章檢討與建	' '										
	議內容提到「較常不符標準之污染項目,											
	如生化需氧量與大腸桿菌群、氨氮等監測	_										_
	结果與本工業區開發前之背景值並無太											
	大之差異」,惟造成水質污染指標(RPI)達	歷次	:調	查	(100	)年	~11	2年第	第三	季)。	丁知	懸浮
	到嚴重污染以上之懸浮固體物亦超出標	固體	物	以:	雲林	縣	轄內	河川	及排	非水缸	路樣	點的
	準值,建議加以檢視其污染來源,並提出	含量	最	高	,潮	間	帶區	居力	こ , 卍	万海 <sup>J</sup>	域相	對較
	水質改善建議方案。	低,	整	體.	呈現	曲	陸向	海逝	き減さ	こ趨?	勢分	布,
		且漲	潮	時;	水質	普	遍多	優方	《退洋	明期	間。	陸域
		水質	污	染.	主要	為	畜牧	廢力	く及り	上活	污水	.,河
		川污	染	程	度指	數	呈現	し嚴重	污污	ا ا ا	由數	據顯
		示河	)기.	排	水的	陸	源性	污淖	5、方	<b>令出</b> 注	海口	因與
		海水	混	合	稀釋	作	用而	呈現	見懸済	孚固定	體物	降低
		之特	性	,	因此	保	持海	水交	を換白	勺流运	通性	極為
		重要	. ,	故多	建議	應	定期	調查	<b>三河口</b>	1周3	遭與	河道
		淤積	之	變	化,	並	適時	進行	<b> 近</b>	发工者	程,	以利
		上游	污	染	暂在	因	子有	效据	黄散县	具近江	海交	換稀
		釋。	將	持約	續監	測	與分	析其	變化	上趨勢	勢。	
			1000									]
			800					:		:		
			總計國際(mg/L)					:				
			((mg/L)		:		:	8				
			200		i		İ	Ĭ	i			
				,	海域	:AHTS	帝(派)	湖間帶(退)	陸域(湖)	陸城	()担)	]
=	  海洋委員會海洋保育署審核意見:											_
	考量附近海域可能有保育類鯨豚出沒,請	將依	季	昌:	意 見	辨	理。					
	持續針對周遭海域生態進行監測,如發現		• •	Λ,	<u> </u>		_					
	鯨豚誤入港區請即時通報海巡118或地方											
	之主管單位。											
2	第2-66頁至2-71頁,新興區潮間帶部份水	敬悉	,	遵!	照辨	理	0					
	質項目仍有不符合標準情形,報告書已說			~'	,	_						
	明污染來源及建議改善措施,請持續監											
	THE PARTY OF THE P											

測。

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 112 年第 4 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	圖2.2-3崙豐國小第4季噪音監測成果分析	謝謝指教,遵照辦理。
	圖環境音量標準無降低5分貝,請修正;另	
	雲林縣政府業於112年12月15日公告修正	
	本縣噪音管制區,後續請依此執行監測。	
		新興區潮間帶區水質歷年變化趨勢於圖
		2.9-1~15中顯示,本季水質磷與氨氮落於歷
		年變動範圍內。新興區潮間帶水質位於內
	察歷年變化趨勢。	陸排水與海域斷面之交界區,因多受內陸
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	畜牧廢水及家庭污水影響,以大腸桿菌、
		磷與氨氮未達標準頻率較高,且水質較海
		域斷面略差。由歷次調查可知,漲潮時潮
		間帶水質受到外海海水稀釋陸源污染物而
		使得水質普遍多優於退潮期間。
Ξ	P.3-213,本季河川水質仍多以生化需氧	本季河川水質污染指標(RPI) 新虎尾溪(蚊
		港橋)為6.8、有才寮大排(新興橋)為7.3與舊
	符標準,請持續監測並分析可能原因。	虎尾溪(西湖橋)為8.0屬於嚴重污染,大多
		以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染指
		標超出陸域水體分類水質標準之最高容許
		值,推測因受到來上游自家庭生活、陸源
		農畜業與養殖業等廢污水排入污染,將持
		續追蹤監測。
四	P.3-214,本季地下水監測結果:S001、S002	各測項測值偏高情形,應屬於區域環境背
	及民4皆有一般水質超過監測標準情況,	景因素。離島工業區為抽砂填海造陸而成,
	請持續針對歷年變化趨勢探究濃度偏高	地層中原就富含鹽份。而鐵及錳為岩石及
	原因。	土壤的組成成分之一,由於地下水與地層
		礦物之交互作用,致使鐵與錳含量於地下
		水會有較高的趨勢,於環保署台灣區域地
		下水監測調查資料,亦常見地下水鐵、錳
		偏高情形。
		未來也將持續監測各測項之濃度變化趨
		勢,以確認是否為區域環境因素。
五		敬悉,遵照辦理,已將數據文字放大,提
	供清晰表格,以利審閱。	高解析度。

# 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 112 年第 4 季報告環境部環境管理署審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環境部環境管理署意見:	
1.	噪音及振動部分,「本計畫歷次噪音、振	謝謝指教,後續將注意並修正。
	動及交通量監測結果綜合比較表」部分表	
	單因文(數)字小致模糊(如P. 3-21、P. 3-	
	23、P. 3-25、P. 3-27), 且部分超出環境品	
	質標準者 ,未以「*」符號標示,請於後	
	續每季監測報告中注意並修正。	
2.	陸域水質第2-49頁,本季台西、新興區河	本季河川水質污染指標(RPI) 新虎尾溪(蚊
	川水質污染指標(RPI)呈現嚴重污染部分,	港橋)為6.8、有才寮大排(新興橋)為7.3與舊
	請持續監測並分析可能原因。	虎尾溪(西湖橋)為8.0,皆屬於嚴重污染,大
		多以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染
		指標超出陸域水體分類水質標準之最高容
		許值,推測因受到來自上游自陸源家庭生
		活、農畜業與養殖業等廢污水排入所致,
		將持續追蹤監測。
3	報告第3-84頁,112年第4季監測期間,漲、	本季陸域水質氨氮漲、退潮時所有測點的
		- 氨氮濃度皆不符合陸域水質標準,以退潮
	質標準(≦0.3mg/L),而新興橋氨氮濃度最	新興橋氨氮濃度最高為7.62 mg/L。推測為
	高為6.06 mg/L及7.62 mg/L,不符合標準逾	陸源畜牧廢水與都市家庭污水排入,造成
		河川水體氮磷類營養鹽負荷高,導致鄰近
	原因。	之陸域測點水質氨氮濃度偏高,將持續追
		<b>蹤監測。</b>
4		感謝委員提醒,已於本(113年第1季)季修
	測標準之情形與表2.6.1-1不一致,請修	正正確之監測結果。
	正。	
-	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
1.	請持續針對周遭海域生態進行監測,如發	
	現鯨豚誤入港區,請即時通報海巡118或	
_	地方主管單位。	
2	報告第2-66頁至2-75頁,新興區潮間帶部	
	分水質項目仍有不符合標準,且與112年	
	第3季監測情形相比,有不合格率上升之	
	情形,報告書已說明污染來源及建議改善	
	措施,請持續監測並分析變化。	

雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 113 年第 1 季報告 環境部審查意見答復對照表

	審查意見					意	見	答	覆		
_	環境部意見:					<u> </u>	/0		1文		
1.	第3-60頁,陸域水質部分本季新虎尾溪(蚊	本	季河	·川:	水	質污	杂批	旨標()	RPI)	新虎尾	溪(蚊
	港橋)、有才寮大排(新興橋)與舊尾溪(西	1	•				•				
	湖橋)呈現嚴重污染部分,請持續監測並									,	
	分析可能原因。	多.	以生	化	需	氧量	上、氨	气氮异	具總码	<b>粦等有</b> 相	幾污染
		指	標超	出	陸:	域水	く體え	う類え	と質ね	票準之」	最高容
		許	值,	推浿	則因	一受	到來	自上	游陸	源家庭	生活、
		農	畜業	與	養?	殖業	等層	逐汚っ	と排 /	\所致	,將持
		續:	追蹤	監	測	0					
2.	本季河川水質多以生化需氧量、大腸桿	河	川水	質	漲	朝時	手受至	1外治	毎海ス	<b>K稀釋</b> [	<b>坴源污</b>
	菌、氨氮及正磷酸鹽濃度不符標準,請持	染	物而	使	得;	水質	[普通	鱼多鱼	憂於え	艮潮期月	間,新
	續監測並分析可能原因。	虎	尾溪	•	有:	才育	を排り	く與値	<b>售虎</b> 盾	尾溪流坛	或受到
		來	自陸	源	不	同程	星度 污	5染	,主要	要為畜生	<b>文廢水</b>
		及:	生活	污	水	,導	致生	上化氰	宫氧量	量不符合	合地面
										午值。	
		1							-	質數據	
							•		•	,資料	
									-	为河川身	
								, ,		<b>流域上</b> 海	
			-	•			_			势如下	
			•							RPI	
		1.				. •			•	<b>K交換的</b>	-
		1	•		- •					周查河!	
		_ ,	•		.,,		-	_	• -	行疏浚	
		新虎尾	<b>芥リ //ソ</b> 下渡	空	7 <b>7</b> 3	<b></b>	<b>双</b>	東放丹	中亚洲	<b>身交換</b> 。	-
		<b>渓流域</b> 測點	蚁港橋下游	蚁港村	- T	海豐橋	塑橋	吳唐極 (原中正:		溪橋 莿桐一號橋	
		鄉鎮 監測資	麥克鄉 2015/1	变杂》 2015/	4	要変態 2015/1	土庫領 2015/1	西螺套 2015/	1 2015	5/1 2015/1	
		料季次平均	~2024/3 共39筆	~2024 共395		~2023/12 共100筆	~2023/12 共95筆	. ~2023/ 共72年			
		RPI指 數 污染	3.18	7.41		5.47	5.38	4.57	4.6	4 4.17	
		程度	中度污染	殿並污	染	中度污染	中度污染	中度污	染 中度污	5染 中度污染 上游	
		79.	郷鎮測點			台夢	西鄉 献標 ~2023/12			台西鄉 新興橋 /1~2023/12	
			資料季次			共	~2023/12 32 6.44			#32筆 6.94	
			染程度	下游		M.	直污染		-	<b>夏里污染</b> 上游	
		泖川北	i i	西湖橋下流	静	西	湖橋	崙埤北橋	舊虎尾溪-7	/46 ED ED NG (45 EZ	
		鄉鎮監測資		台西鄉 015/1~202	24/3		西鄉	土庫鎮 2015/5~2015/1	土庫鎮 2 2016/5~201	※情) 土庫鎮 6/11 2016/5~2016/11	
		季次 平均RPI		共37筆 7.55			37筆 I.17	共5筆 9.45	共2筆 10.00	共2筆 9.00	
	the correction to the correction of the correcti	污染程	度	最重污染		W.	E污染	嚴重污染	嚴重污罪	· 嚴重污染	
3	第3-62頁,表3.1.7-1歷次離島陸域(蚊港橋										
	水質監測結果查無113年第一季資料,請	港	筒)ス	と 質	負	料	, 년.	呈現石	於表:	5.1./-1	平。
	補充。										

	審查意見	意 見 答 覆
4	第2-47頁重金屬錳超過第二類地下水監	感謝指正,已將監測結果及內容修正。
	測標準之檢測情形數據與第2-47頁表	
	2.6.1-1不一致,請確認。	
5	第2-48頁「SS01」監測點之重金屬鉛含量	SS01監測井以往鉛測值並無檢出異常情
	為0.351mg/L超過管制標準0.1m/,查於第	形,僅113年第1季檢出測值異常,於113年
	2-46頁誤植為超過監測標準,次查於第3-	第2季測值又符合法規標準,係屬偶發事
	50頁至3-59頁中未提及相關說明,請確認	件,後續將再持續監測追蹤,倘測值有再
	檢測數據正確性,並補充說明超標原因及	次升高情形,將依法配合環保機關查證釐
	釐清追蹤污染來源。	清可能污染來源及行為人,配合後續行政
		管制作為,以維產業園區土水環境資源永
		續經營。
6	第3-51頁重金屬項目之說明部分,有關	感謝指正,將於下一季修正。
	「民4」監測點敘述有誤,請修正。	
=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
1.	第3-144頁提及亞潮帶底棲動物調查豐度	感謝委員意見,將持續關注其變化。
	及生物量變化,請持續關注並分析其變化	
	原因。	
2	承上,潮間帶底棲動物所採集到之2科生	在113年第一季的潮間帶採樣,其中新興水
	物為何?請敘明。	閘門測站僅採集到2科生物,分別為軟甲綱
		的端腳目及多毛綱的海蛹科。

#### 雲林離島式基礎產業園區開發計畫施工期間環境監測 113 年第 2 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	本季噪音監測點西安府、崙豐國小L日、	1.謝謝指教,經檢視本季安西府、崙豐國小
	西安府L夜監測結果超出管制標準,應探	L日及西安府L夜個監測結果皆符合噪音
	討其原因。	管制標準。
		2.查報告書(P.2-11) 「…而本季除了安西
		府、崙豐國小L日及安西府L夜測值超出
		噪音管制標準,其餘測站測值均可符合
		標準」文字為誤植,已刪除。
=	本次為113年第2季報告(4至6月),惟報告	感謝貴局提出,表2.6.1-1之數據資料無誤,
	書P.2-48中表2.6.1-1,地下水監測數據採	惟採樣日期在彙整報告過程誤植,正確日
	樣時間為2月15日及16日,請補充說明其	期應為5月16日、17日,未來會在彙整時更
	原因。	謹慎注意避免誤植。
三	有關監測井 SS001 於第一季有重金屬鉛	感謝貴局建議。SS01監測井目前井況及採
	超過管制標準情況,依報告說明第2季即	水功能皆正常,且該井自92年設置完成後
	符合監測標準,推測係屬偶發事件,將再	定期監測迄今,考量數據之延續性,故目
	持續監測追蹤,惟該監測井係於 92 年設	前暫無規劃重新設井,未來若有需要重新
	井,建議重新設置,俾使檢測結果更符合	設置之狀況,會再謹慎評估規劃相關事宜。
	實際情況。	
四	上述各項意見請於下一季報告中說明回	謝謝指教,遵照辦理。
	復辦理情形。	

雲林離島式基礎產業園區開發計畫施工期間環境監測 113 年第2季報告環境部審查意見答復對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環境部意見:	
1.	本案113年度第2季環境監測報告噪音及	1.感謝提醒,已刪除第2-11頁第2段文字誤
	振動部分,第2-11頁第2段「…而本季除了	植部分。
	安西府、崙豐國小L日及安西府L夜測值超	2.經檢視本季安西府、崙豐國小L <sub>1</sub> 及西安
	出噪音管制標準,其餘測站測值均可符合	· 府L@個監測結果皆符合噪音管制標準。
	標準」,文字未符合本季實際監測結果,	
	請修正。	
2.	表2.2-1,屬於特定噪音管制區,崙豐國小	1.依據雲林縣環保局112年12月15日公告
	噪音管制標準之最高容許音量未降低5分	之雲林縣噪音管制區,崙豐國小位屬第
	貝;超出環境品質標準者,未以「*」標示:	, 二類噪音管制區內特定噪音管制區,其
	爾後每季監測報告請注意修正。	噪音管制標準之最高容許音量須降低5
		分貝。
		2.依據環境部「環境音量標準」, 崙豐國小
		管制區標準類屬為「第一類或第二類管
		制區內緊鄰八公尺以上之道路」, L:、
		L L L L c 模
		67 dB(A),又崙豐國小測站屬特定噪音管
		制區,標準值須降低5分貝,其L <sub>H</sub> 、L <sub>®</sub> 、
		L <sub>Φ</sub> 標準值分別為69 dB(A)、65 dB(A)、62
		dB(A),本監測季報表2.2-1崙豐國小測站
		標準值已依據相關規定降低標準值。
		3.感謝提醒,後續每季監測數據如有超出
		環境品質標準者,將以「*」標示。
3		本季河川水質污染指標(RPI) 新虎尾溪(蚊
		港橋)為7.0、有才寮大排(新興橋)為6.3與舊
	(西湖橋)呈現嚴重污染部分,請持續監測	虎尾溪(西湖橋)為8.0,皆屬於嚴重污染,大
	並分析可能原因。	多以生化需氧量、氨氮與總磷等有機污染
		指標超出陸域水體分類水質標準之最高容
		許值,推測因受到來自上游陸源家庭生活、
		農畜業與養殖業等廢污水排入所致,將持
		續追蹤監測。
4		本季陸域水質氨氮漲、退潮時多不符合陸
		域水質標準。推測為陸源畜牧廢水與都市
		家庭污水排入,造成河川水體氮磷類營養
		鹽負荷高,導致鄰近之陸域測點水質氨氮
	及16.2 mg/L(退潮)。	濃度偏高,將持續追蹤監測。

	審查意見	意 見 答 覆
=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
1.	本計畫施工地點鄰近「中華白海豚野生動	依貴署意見辦理。
	物重要棲息環境」,請持續針對周遭海域	
	生態進行監測,如發現鯨豚誤入港區請即	
	時通報海巡118或地方主管單位。	
2	上開意見請貴局於本案下次監測報告中	感謝提醒。
	說辦理情形,並請依歷次審查通過之環境	
	影響評估書件內容及審查結論切實執行。	

雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 113 年第 3 季報告環境部及海洋委員會海洋保育署審查意見答復對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環境部意見:	
2	尾溪(西湖橋)呈現嚴重污染部分,請持續監測並分析可能原因。 第3-88頁,113年第3季監測期間,漲、退潮時所有測點之氨氮濃度皆超出陸域水質標準,退潮時蚊港橋氨氮濃度最高為18.1mg/L,超出標准逾60.3倍,請持續監	本季河川水質污染指標(RPI) 新虎尾溪(蚊港橋)為8.0與舊虎尾溪(西湖橋)為7.3,皆屬於嚴重污染,大多以BOD、氨氮與質釋準有機污染指標超出陸域水體分類水質標準之最高容許值。推測因受到來自上游性源家庭生活、農畜業與養殖業等廢污水排入所致,將持續追蹤監測。 本季陸域水質氨氮漲域水質標準,或過數時所有,以越橋數人數,以對於數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,與與對學,以對數學,與對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,可以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,與數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對數學,以對
3	針對地下水監測井重金屬鉛之監測狀況, 請持續辦理監測追蹤。	測點水質氨氮濃度偏高,將持續追蹤監測。 謝謝委員建議。本單位會針對重金屬鉛之 監測結果持續監測追蹤,以掌握地下水之 污染情形。
_	  海洋委員會海洋保育署審核意見:	77 未 1月 10 。
1	第3-110頁說明113年第3 季生化需氧量 測值全數低於2.0mg/L,第3-146 頁說明 113 年第3季所有測站均超出標準限值, 請說明海域水質之數據與海域生態之海	113年第3季海域水質測線(5-05、5-10、5-20、6-10、7-10、7-20、9-05、9-10、9-20、11-05、11-10與11-20)於8月14、15日進行上下水層採樣,依照方法NIEA W510.55B與品條(5-05、11-05、11-10與11-20)於8月14、15日進行上下水層採樣。與方法NIEA W510.55B與品條照方法NIEA W510.55B與品條照方法內質與一個人類的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學的學學

	審	查	意	見		7	意 見	答	夏	
					兩日雨	量與潮	汐如下	表。		
							H	最	最	
						日	雨	高	低	
						期	量、	潮	潮	
							(mm)	(cm)	(cm)	
						7/16	22.0	372	-80	
						9/12	30.5	365	-91	

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 113 年第 3 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
-		謝謝提醒。由於113年第3季的空氣品質於 113年9月22日至25日監測,各空氣品質標
		準係依修訂前之標準。本團隊將於113年第 4季起更新空氣品質標準,並持續監測,以
		利符合環評承諾及空氣品質標準規範。
=	與有才寮出海口N3測站之砷含量,高於國	底質重金屬出現不符國內標準情形,以雲 林縣轄內河川及排水路樣點的含量最高, 潮間帶區居次,而海域相對較低,整體呈
	能之因素,掌握底泥趨勢以了解污染物質	現由陸向海遞減之趨勢分布,顯示本調查區域內表層沉積物重金屬之主要傳輸方
	是否累積。	向,應來自上游向海傳輸。由103~113年資料顯示N3測站中位數為8.9 mg/kg,最高17.8 mg/kg,最低7.8 mg/kg,N3測站中位數為9.5 mg/kg,最高11.5 mg/kg,最低7.0
		mg/kg,底質砷推測為地質背景因素,將持續監測觀察。
15	重金屬鐵監測結果明顯濃度偏高,請探究 濃度偏高原因。	針對監測井SSO2之氣鹽、總溶解固體物及 重金屬鐵的監測結果濃度與歷年監測結果 比較並無明顯變化。針對氣鹽及總溶解固 體物等鹽化指標偏高的現象如監測結果分 析所述,該井水位常有低於零水位線的現 象發生,研判此地區有海水侵入的情形, 及總溶解固體物濃度較高;至於 重金屬鐵的監測濃度歷年來常有超過監測 標準的情形,由於鐵、錳為岩石及土壤之
四四	請持續進行水質監測工作。	組成成分之一,地下水與地層礦物之交互 作用下,使此區域鐵與猛含量於地下水中 監測有較高之現象。 敬悉,遵照辦理。

雲林離島式基礎產業園區開發計畫施工期間環境監測 113 年第 4 季報告環境部及海洋委員會海洋保育署審查意見答復對照表

	審查意見	意見答覆
_	環境部意見:	
		本季河川水質污染指標(RPI) 新虎尾溪(蚊港橋)為8.3與舊虎尾溪(西湖橋)為9.0,皆屬
		於嚴重污染(≥6.0),大多以生化需氧量、氨
	因。	> 類與總磷等有機污染指標超出陸域水體分
1		類水質標準之最高容許值,本計畫陸域水
		質位於河川排水路下游,推測因受來自上
		游陸源家庭生活、農畜業與養殖業等廢污
		水排入所致,將持續追蹤監測。
	第3-65頁陸域水質部分,舊虎尾溪(西湖	經查113年9月舊虎尾溪(西湖橋)水質污染
2	橋)水質監測結果,113年9月污染指數5.5	指數為7.3呈現嚴重污染,而本季(11月)舊
2	與污染程度不符,請確認修正。	虎尾溪(西湖橋)污染指數為9.0呈現嚴重污
		染。
	第2-47、2-48頁之論述及數據不一致,請	感謝指教。經確認第2-48頁之數據無誤,針
3	確認資料正確性。	對第2-47頁錳測項之文字敘述有遺漏之部
		分會進行修正。
4	第3-60頁,請補充參考之水質年報年份。	感謝指教。第3-60頁之參考水質年報之年
		份為106年至112年之水質年報。
5	請修正報告中有關「環保署」為「環境部」。	
		感謝指教。第3-255頁所列為上一季之異常
6	48頁不一致,請確認。	狀況,第2-47、2-48頁所列之數據結果為本
		次季報之狀況,上一季次與本季之數據結
		果可能會依實際狀況而有所不同。
		感謝指教。本團隊將持續辦理SS01監測井
		之重金屬鉛之監測追蹤,倘測值有再次升
7		高情形,將依法配合環保機關查證釐清可
		能污染來源及行為人,配合後續行政管制
	辦理監測追蹤。	作為,以維產業園區土水環境資源永續經
	<b>上兴全日人上兴加太田市上立日</b> 。	<b>誉</b> 。
_=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	<b>抽抽禾号担职,巫仫牡扒北十几即田</b>
		謝謝委員提醒,爾後若於施工地點周遭海 域發現鯨豚等動物,將即時通報相關單位
1	彻里安俊忠垠現」, 萌行領對到局道海域 生態進行監測, 如發現鯨豚誤入港區, 請	
	卫思進行監測,如發玩縣勝誤八港區,請即時通報海巡118或地方主管單位。	中个行 1700 1911
	有關海域生態調查,建議將本季調查結果	
		謝謝建議,海域生態當季調結果若與過去
		相比有異常之處,將於季報中提出。例如
_		本季(113年第4季)浮游植物密度均低於歷
	是否影響海域生態環境。	年同季平均值,需持續觀察後續之變化。
3	上開意見請貴局於本案下次監測報告中	
		-44 -44 A.C

審查意見	意	見	答	覆	
說明辦理情形,並請依歷次審查通過之環					
境影響評估書件內容及審查結論切實執					
行。					

雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 114 年第 1 季報告環境部及海洋委員會海洋保育署審查意見答復對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環境部意見:	- 170
	陸域水質第2-50頁及第2-52頁,表2.7-1河	感謝貴部之建議,有才察大排(新興橋)污
	川水質污染指標(RPI)及表2.7-2陸城河川	染程度已修正為嚴重污染。
1	水質監測结果,有才察大排(新興橋)之平	
	均值皆為8.0,污染情形建議修正為「嚴重	
	污染(6.0以上)」。	
	陸域水質第3-66頁表3.1.7-3舊虎尾溪(西	感謝貴部之建議,111年8月舊虎尾溪(西湖
2	湖橋)水質監測結果,111年8月污染指數	橋)污染程度已修正為中度污染。
2	為5.5,污染程度建議應修正為「中度污	
	染」。	
_	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
		新興區潮間帶水質位於內陸排水與海域斷
		面之交界區,因多受內陸畜牧廢水及家庭
		污水影響,水質氣氣及總磷濃度較海域斷
		面高。本季潮間帶2測點與海域1測點酚類
	策。	略高於標準。水域環境中的酚類主要來自煉
		焦、煉油、生物柴油、煤氣、木材防腐、絕
		緣材料的製造、製藥、造紙酚及其化合物和
		用酚作原料的工業排放的含酚廢水和廢氣
		等。空間分布顯示總酚濃度具有陸域向海遞
		减之趨勢,114年第1季陸域酚濃度高於水質
1		標準之測點,位於新虎尾溪流域(蚊港橋)與
		有才寮排水(新興橋、夢麟橋)與馬公厝排水
		(西湖橋),顯示上述流域與排水之鄰近區域 存在有可能污染源之產業,潮間帶及海域
		所任有了能力未派之座 来,柳间而及 <b>海</b> 域 酚類略高推測為陸源,將持續監測觀察。
		即規"各同作例為「坐冰",所持領血例既余。
		26
		1/40x70
		Milliong t.)
		000 w 021 000 w 01 010 x 01 010 x 01
	故 1 10 五 上 明 T	<b>半41 中 田 ト 42 岩 カノ カナニ オ・ル・コールー</b>
		感謝貴署之建議,新興區出海口潮間帶區上於照監測針里付用叛治出水無
		水質監測結果依甲類海域水質做參考比
	監測結果誤植為總有機碳,請修正。	較,但部分檢項(生化需氧量、氨氮、正磷

-1-

2

酸鹽、大腸桿菌群等)則納入乙類海域水質

標準進行討論,水質重金屬與酚類檢項無甲、乙類標準區分,以海洋環境品質標準進行討論。1-13頁監測結果已修正完成。

	審查意見	意 見 答 覆
	有關亞潮帶底棲動物調查,5-20測站之豐	感謝貴署的意見。
	富度及生物量,與潮間帶小型底棲動物生	
3	態調查,其中三測站之豐富度及生物量,	
	已連續兩季低於平均測值,請持續監測調	
	查。	
	本計畫施工地點鄰近「中華白海豚野生動	依貴署意見辦理。
4	物重要棲息環境」,請持續針對周遭海域	
4	生態進行監測,如發現鯨豚誤入港區請即	
	時通報海巡 118 或地方主管單位。	
	上開意見請貴局於本案下次監測報告中	
1 h	說明辦理情形,並請依歷次審查通過之環	
3	境影響評估書件內容及審查結論切實執	
	行。	

#### 雲林離島式基礎產業園區開發計畫施工期間環境監測 113 年第 4 季報告 雲林縣環境保護局審查意見答覆對照表

	審查意見	意 見 答 覆
	本季第三章檢討與建議表3.1.2-1(續5、7、	
		謝謝委員提醒,已修正模糊無法辨識之表 格。
	缺少圖3.1.6-5氨氮歷年濃度測值變化。	成大
		感謝指教。已於下一季季報中補正氨氮歷
		年濃度測值變化圖。
Ξ	監測井民3本季之導電度、總溶解固體物	
	及氣鹽歷年高值,建議檢討原因。	感謝指教。監測井民3之地下水氣鹽、總溶
		解固體物及導電度長期受海水影響導致相
		對較內陸地下水為高,本季數值雖與近5年
		監測結果相比有升高現象,但並非歷年最
		高值。以導電度為例,歷季高低變化不一,
		介於88 (88 Q3)~3,160 (102 Q3) μmho/cm,
		可能受到降雨淡水入渗與海水潮汐漲退所
		致。將持續監測區內地下水狀況,以及時
		掌控區內環境變化。
四	P1-11表1.2-1項目重金屬鐵以下之監測結	成大
	果摘要敘述皆有誤。	感謝指正,已修正所述的摘要內容。
五	請持續進行水質監測工作。	成大
		敬悉,遵照辦理。

雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 114 年第 1 季報告環境部及海洋委員會海洋保育署審查意見答復對照表

	審查意見	意 見 答 覆
_	環境部意見:	
	陸域水質第2-50頁及第2-52頁,表2.7-1河	感謝貴部之建議,有才察大排(新興橋)污
	川水質污染指標(RPI)及表2.7-2陸城河川	染程度已修正為嚴重污染。
1	水質監測结果,有才察大排(新興橋)之平	
	均值皆為8.0,污染情形建議修正為「嚴重	
	污染(6.0以上)」。	
	陸域水質第3-66頁表3.1.7-3舊虎尾溪(西	感謝貴部之建議,111年8月舊虎尾溪(西湖
2	湖橋)水質監測結果,111年8月污染指數	橋)污染程度已修正為中度污染。
	為5.5,污染程度建議應修正為「中度污	
	染」。	
_	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
		新興區潮間帶水質位於內陸排水與海域斷
		面之交界區,因多受內陸畜牧廢水及家庭
		污水影響,水質氨氣及總磷濃度較海域斷
		面高。本季潮間帶2測點與海域1測點酚類
	策。	略高於標準。水域環境中的酚類主要來自煉
		焦、煉油、生物柴油、煤氣、木材防腐、絕
		緣材料的製造、製藥、造紙酚及其化合物和
		用酚作原料的工業排放的含酚廢水和廢氣
		等。空間分布顯示總酚濃度具有陸域向海遞
		减之趨勢,114年第1季陸域酚濃度高於水質
1		標準之測點,位於新虎尾溪流域(蚊港橋)與有才寮排水(新興橋、夢麟橋)與馬公厝排水
		(西湖橋),顯示上述流域與排水之鄰近區域
		存在有可能污染源之產業,潮間帶及海域
		所任有了能力未派之產 来,稍间而及
		的規管的作例例字例,例如例例來
		Accessed to the second
		6 % to copy 1.)  • 1 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ×
		0.00 = 0.01 0.00 = 0.01 0.00 = 0.01 0.00 = 0.01
	数112万十明以此 M M M M A	<b>计划电图为神经,它向后</b> 小次与如阳栅后
		感謝貴署之建議,新興區出海口潮間帶區 水質監測結果依甲類海域水質做參考比
	监测紿术识阻為總月機峽 , 萌修止。	較,但部分檢項(生化需氧量、氨氮、正磷

酸鹽、大腸桿菌群等)則納入乙類海域水質標準進行討論,水質重金屬與酚類檢項無甲、乙類標準區分,以海洋環境品質標準進行討論。1-13頁監測結果已修正完成。

2

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 114 年第 1 季報告 雲林縣政府審查意見答覆對照表

	審查意見	意見答覆
_	P.1-8頁監測情形概述表中,行政院環境保	感謝貴府之建議,已修正。
	護署列管汙染源請修正為「環境部」、「污」	
	染。	
=	P.2-6頁表2.1-2註解2,環境部所公告之「空	謝謝指教,將修正為最新標準。
	氣品質標準」最新版本為113年9月30日,	
	請確認。	
三	P.2-50頁表2.7-1及P.2-52頁表2.7-2,有才	感謝貴府之建議,有才察大排(新興橋)污
	寮大排污染指數為8,污染程度應為嚴重	染程度已修正為嚴重污染。
	污染,請確認。	
四	P.3-66頁表3.1.7-3,西湖橋測站111年8月	感謝貴府之建議,111年8月舊虎尾溪(西湖
	污染指數為5.5,污染程度應為中度污染,	橋)污染程度已修正為中度污染。
	請確認。	
五	本季(114年1-3月)地下水監測結果SS02總	感謝貴府指教。由於監測井SS02位於臺西
	溶解固體物、氣鹽、鐵、錳測值異常偏高、	海埔新生地,土壤富含鹽鹼,導致氣鹽、
	請持續追蹤監測測值的變化並分析其原	總溶解固體物等濃度偏高;重金屬鐵及錳
	因。	的監測濃度歷年來常有超過監測標準的情
		形,由於鐵、錳為岩石及土壤之組成成分
		之一,地下水與地層礦物之交互作用下,
		使此區域鐵與錳含量於地下水中監測有較
		高之現象。
		將持續監測園區內地下水之狀況,以及時
		掌控園區內環境之變化。

	審查意見	意 見 答 覆
	有關亞潮帶底棲動物調查,5-20測站之豐	感謝貴署的意見。
	富度及生物量,與潮間帶小型底棲動物生	
3	態調查,其中三測站之豐富度及生物量,	
	已連續兩季低於平均測值,請持續監測調	
	查。	
	本計畫施工地點鄰近「中華白海豚野生動	依貴署意見辦理。
4	物重要棲息環境」,請持續針對周遭海域	
4	生態進行監測,如發現鯨豚誤入港區請即	
	時通報海巡 118 或地方主管單位。	
	上開意見請貴局於本案下次監測報告中	
1 h	說明辦理情形,並請依歷次審查通過之環	
3	境影響評估書件內容及審查結論切實執	
	行。	

雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 114 年第 2 季報告環境部及海洋委員會海洋保育署審查意見答復對照表

	審查意見	意見答覆
_	環境部意見:	NS 70 B 18
	河口水質第2-59頁,「依據114年3月查詢	謝謝指正,已修正為環境部。
1	行政院環境部『列管污染源資料查詢系	
	統』」,建請修正為環境部。	
		本季河川水質污染指標(RPI) 新虎尾溪(蚊
		港橋)為6.3、有才寮大排(新興橋)為7.3與舊
	虎尾溪(西湖橋)呈現嚴重污染,請持續監	虎尾溪(西湖橋)為9.0,皆屬於嚴重污染
2	測並分析原因。	(≥6.0),大多以生化需氧量、氨氮與總磷等
2		有機污染指標超出陸域水體分類水質標準
		之最高容許值,推測因受到來自上游陸源
		家庭生活、農畜業與養殖業等廢污水排入
		所致,將持續追蹤監測。
=	海洋委員會海洋保育署審核意見:	
	有關經濟部產業園區管理局檢送114年第	1. 本部分為誤植,已修正內容,海域溶氧介
	2季海域水質部分,第2-62頁溶氧有測值	
	(2.2mg/L)未符法規限值,請修正各樣點均	
	符合之文字說明。另測值上限高達	
	17mg/L,請研析可能原因;第2-63頁大腸	
		3. 總磷係包括正磷酸鹽、聚(焦)磷酸鹽及有
1	準並無正磷酸鹽項目,請修正;第2-64頁	
	目前海域品質標準並無鉻項目,請修正;	
	第2-65頁pH值法規限值誤植,請修正。	境品質為標準,甲類海域總磷標準為≦ 0.05
		0.05 mg/L ·
		4. 本報告係以「保護人體健康相關環境基本、
		準」進行水質重金屬鉻(六價)需小於0.05 ma(I 為標準
		mg/L 為標準。
		5. 已修正甲類海域pH值標準為7.6-8.5。
		新興區潮間帶水質位於內陸排水與海域斷 面之交界區,因多受內陸畜牧廢水及家庭
		污水影響,水質生化需氧量及氨氣濃度較
	1 . ,	海域斷面高。本季潮間帶3測點(N1、N3、
		N5)酚類略高於標準。水域環境中的酚類主
2		要來自煉焦、煉油、生物柴油、煤氣、木材
		防腐、絕緣材料的製造、製藥、造紙酚及其
		化合物和用酚作原料的工業排放的含酚廢
		水和廢氣等。空間分布顯示總酚濃度具有陸
		域向海遞減之趨勢,114年第2季陸域酚濃度
		高於水質標準之測點,位於舊虎尾溪(西湖
		橋下游),顯示上述流域與排水之鄰近區域
		存在有可能污染源之產業,潮間帶及海域
		部分測站酚類偏高情勢推測為陸源傳遞所


	審查意見	意 見 答 覆
		致,將持續監測觀察。
3	有關亞潮帶底棲動物調查,測站11-10之	本年度第2季發現11-10測站豐度和生物量
	豐度和生物量遠低於同季平均值,建議後	低於同季平均值,可能為偶發季節更迭現
	續報告可進一步探討造成測站間差異(尤	象。如有持續發生,會在後續探討造成測
	其是極低值的11-10測站)之原因,例如是	站差異的原因。
	否與水質、底質或其他環境因素有關:另	另新興水閘測站未採集到生物的原因,可
	有關潮間帶底棲動物調查,新興水閘測站	能為當地底質環境變化劇烈,受到積砂堆
	再次未採集到生物,建議報告應補充分析	<b>積跟海浪的沖刷,每季當地的環境皆可能</b>
	新興水閘測站無生物之原因,並持續監測	發生明顯改變,且為粗砂顆粒,有機質含
	調查。	量亦較低,因此在變化劇烈的環境中,生
		物不易生存。後續也會持續監測調查。
4	本計畫施工地點鄰近「中華白海豚野生動	感謝貴會意見,如有發現將進行通報。
	物重要棲息環境」,請持續針對周遭海域	
	生態進行監測,如發現鯨豚誤入港區,請	
	即時通報海巡 118 或地方主管單位。	
Ξ	上開意見請貴局於本案下次監測報告中	遵照辦理。
	說明辦理情形,並請依歷次審查通過之環	
	境影響評估書件內容及審查結論切實執	
	行。	

#### 雲林離島式基礎工業區開發計畫施工期間環境監測 114 年第 2 季報告 雲林縣政府審查意見答覆對照表

	審查意見	意見答覆
_	請檢附陸域河川水質監測原始數據及採	本季陸域河川水質原始數據與採樣照片檢
	樣照片。	附於附錄四。
=	表3.1.7-1~3之「鹽度」、「溶氧飽和度」、	謝謝指正,表3.1.7-1~3單位已修正。
	「汞」及「葉綠素a」單位有誤,請確認。	
Ξ	P1-17海域底質監測概述說明,本季(第1	本年度計畫目前已完成第一次(第1季:1~3
	季):應修正為第2季,另有關測出重金屬	月)底質採樣工作,第2季無進行底質監測,
	碑、線有高於國內標準下限值,請持續瞭	「114年第一次海域底質監測結果顯示,鎮
	解並追蹤變化趨勢。	與砷濃度高於國內標準下限值。依據歷年
		資料,該海域底質鎳與砷皆偏高,推測與
		地質背景因素有關,將持續監測觀察。
四	本季地下水質監测結果SS02:總溶解固體	由於監測井SSO2位於臺西海埔新生地,此
	物、氣鹽、重金屬鐵等項目監測結果明顯	區大區域流向應為向西流入海,該區土壤
	濃度偏高,請考慮地下水流向及歷年變化	富含鹽鹼,因此氣鹽與總溶解固體物濃度
	趨勢,探究濃度偏高原因。	偏高。另因鐵、錳為岩石及土壤常見成分,
		地下水與地層礦物作用後,導致該區地下
		水鐵含量偏高。
五	空品監測測項 THC、TSP、PM <sub>10</sub> 、落塵…	惟113年第4季有超出空品標準之情形發
	等,圖3.1.1.1-5~圖3.1.1-9圖示113年第4季	生,查鄰近之環境部崙背、麥寮及台西測
	至114年第2季期間皆有明顯高值情形,甚	站監測資料,於113年12月21日至22日PM <sub>10</sub>
	至超出空品標準,其原因為何應分析比較。	測值有多次超標的情形,經洽鎮安府宮廟
		人員表示,周休假日有進香團及鄰近有舉
		辦宮廟活動,研判監測超標及明顯高值之
		情形多為環境背景所致,後續將持續監測。
		其餘114年第1季及第2季各測項皆符合空
		氣品質標準規定。

## 出海證明文件(影印本)

- 1. 船筏進出港簽證登記簿(船簿)
- 2. 現場採樣/量測分析紀錄表(進出港安 檢站簽章)

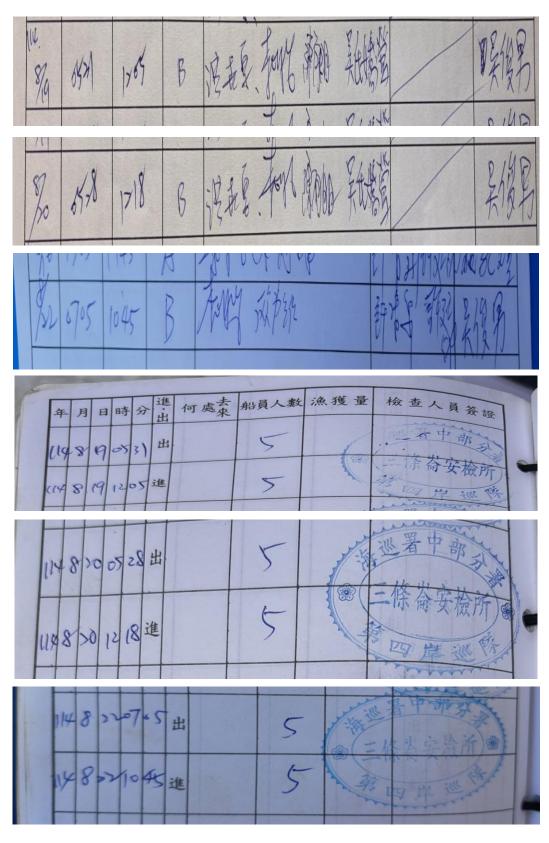

雲林離島 1140819~1140821 海域取水船簿

計畫名稱: 年度雲林離島式基礎工業區元工作項目: □ 海域水質 ☑ 海域生態 □ 其他	
調查海域:	
出海採樣人員: 」、「「林燈料	進出港安檢站簽證
一、 出海作業紀錄 1、作業船隻名稱: <u>日</u> 有 利 號	《(市強矣素干菸)》
2、船長姓名: 吳登仕	新豐田城
3、進出港名稱:哲子豪	
<ul> <li>二、氣候/風浪狀況紀錄</li> <li>1、天氣狀況: □晴、□陰、□雨、□其他</li> <li>2、氣溫:</li></ul>	(請說明:)
三、 採樣現場狀況紀錄(請於框內打勾,若需該	兑明,請簡述之。)
1、全球定位系統之經緯度是否正確無誤:[	
若為是,則請簽名於右:確認人員姓名:	<u> </u>
2、目視範圍是否有其他船隻作業:□是、□	<b> </b>
若為是,則請簡述何種作業船隻:	
四、特殊狀況說明(如遇特殊狀況請簡述於下) 浪 太大在 港外等件	
- 2n a	

審查人員 新五月

計畫名稱: 年度雲林離島式基礎工業區水					
工作項目: □ 海域水質 ☑ 海域生態 □ 其他 ()					
調查海域:海域					
採樣日期: <u>     </u> 年					
採樣時間: 自_5_時_10 分至_11_時_10 分止	\(\(\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
出海採樣人員:田育如、歐泰德	進出港安檢站簽證				
一、 出海作業紀錄	海巡署中部分				
1、作業船隻名稱: 15小仁 3振	多四岸巡游				
2、船長姓名: 吳志, 仁					
3、進出港名稱: 三作為					
<ul> <li>二、氣候/風浪狀況紀錄</li> <li>1、天氣狀況: ♥睛、□陰、□雨、□其他(</li> <li>2、氣溫: 32 (°C)</li> <li>3、風浪級數: (級)</li> <li>4、浪高: 0√5 (公尺)</li> </ul>	請說明:)				
三、 採樣現場狀況紀錄(請於框內打勾,若需說明,請簡述之。)					
1、全球定位系統之經緯度是否正確無誤: ☑是、□否					
若為是,則請簽名於右:確認人員姓名: 日本 、					
2、目視範圍是否有其他船隻作業:□是、□	否				
若為是,則請簡述何種作業船隻:					
四、 特殊狀況說明(如遇特殊狀況請簡述於下)					

審查人員: 了東诏元

### 附錄七 環境監測照片

#### 雲林離島式環境監測案監測照片





項目:空氣品質 時間:114.08.25~26 地點:台西國小 項目:空氣品質 時間:114.08.23~24 地點:鎮安府





項目:空氣品質 時間:114.08.24~25 地點:崙豐漁港駐在所 項目:噪音振動 時間:114.08.23~24 地點:海豐橋





項目:噪音振動 時間:114.08.23~24 地點:五條港出入管制站 項目:噪音振動 時間:114.08.23~24 地點:安西府

1

#### 雲林離島式環境監測案監測照片





項目:噪音振動 時間:114.08.23~24 地點:崙豐國小 項目:噪音振動 時間:114.08.23~24 地點:台西海口橋



台灣檢驗科技(股)公司 第名: 雲林樂岛式卷碟工業區環境區 湖計室(113年-114年) 項目: □共市振動河交通流量 地點: □安西岸□珠雪塘□墨塘山 日台西港山五樓區五條港出入會利均□澤陽府 日期: 2025. 08. 23-24

項目:交通流量 時間:114.08.23~24

時間:114.08.23~24 地點:五條港出入管制站

地點:海豐橋





項目:交通流量 時間:114.08.23~24

時間:114.08.23~24 地點:崙豐國小

項目:交通流量

地點:安西府

#### 雲林離島式環境監測案監測照片



項目:交通流量 時間:114.08.23~24 地點:台西海口橋 項目:交通流量 時間:114.08.23~24

地點:華陽府